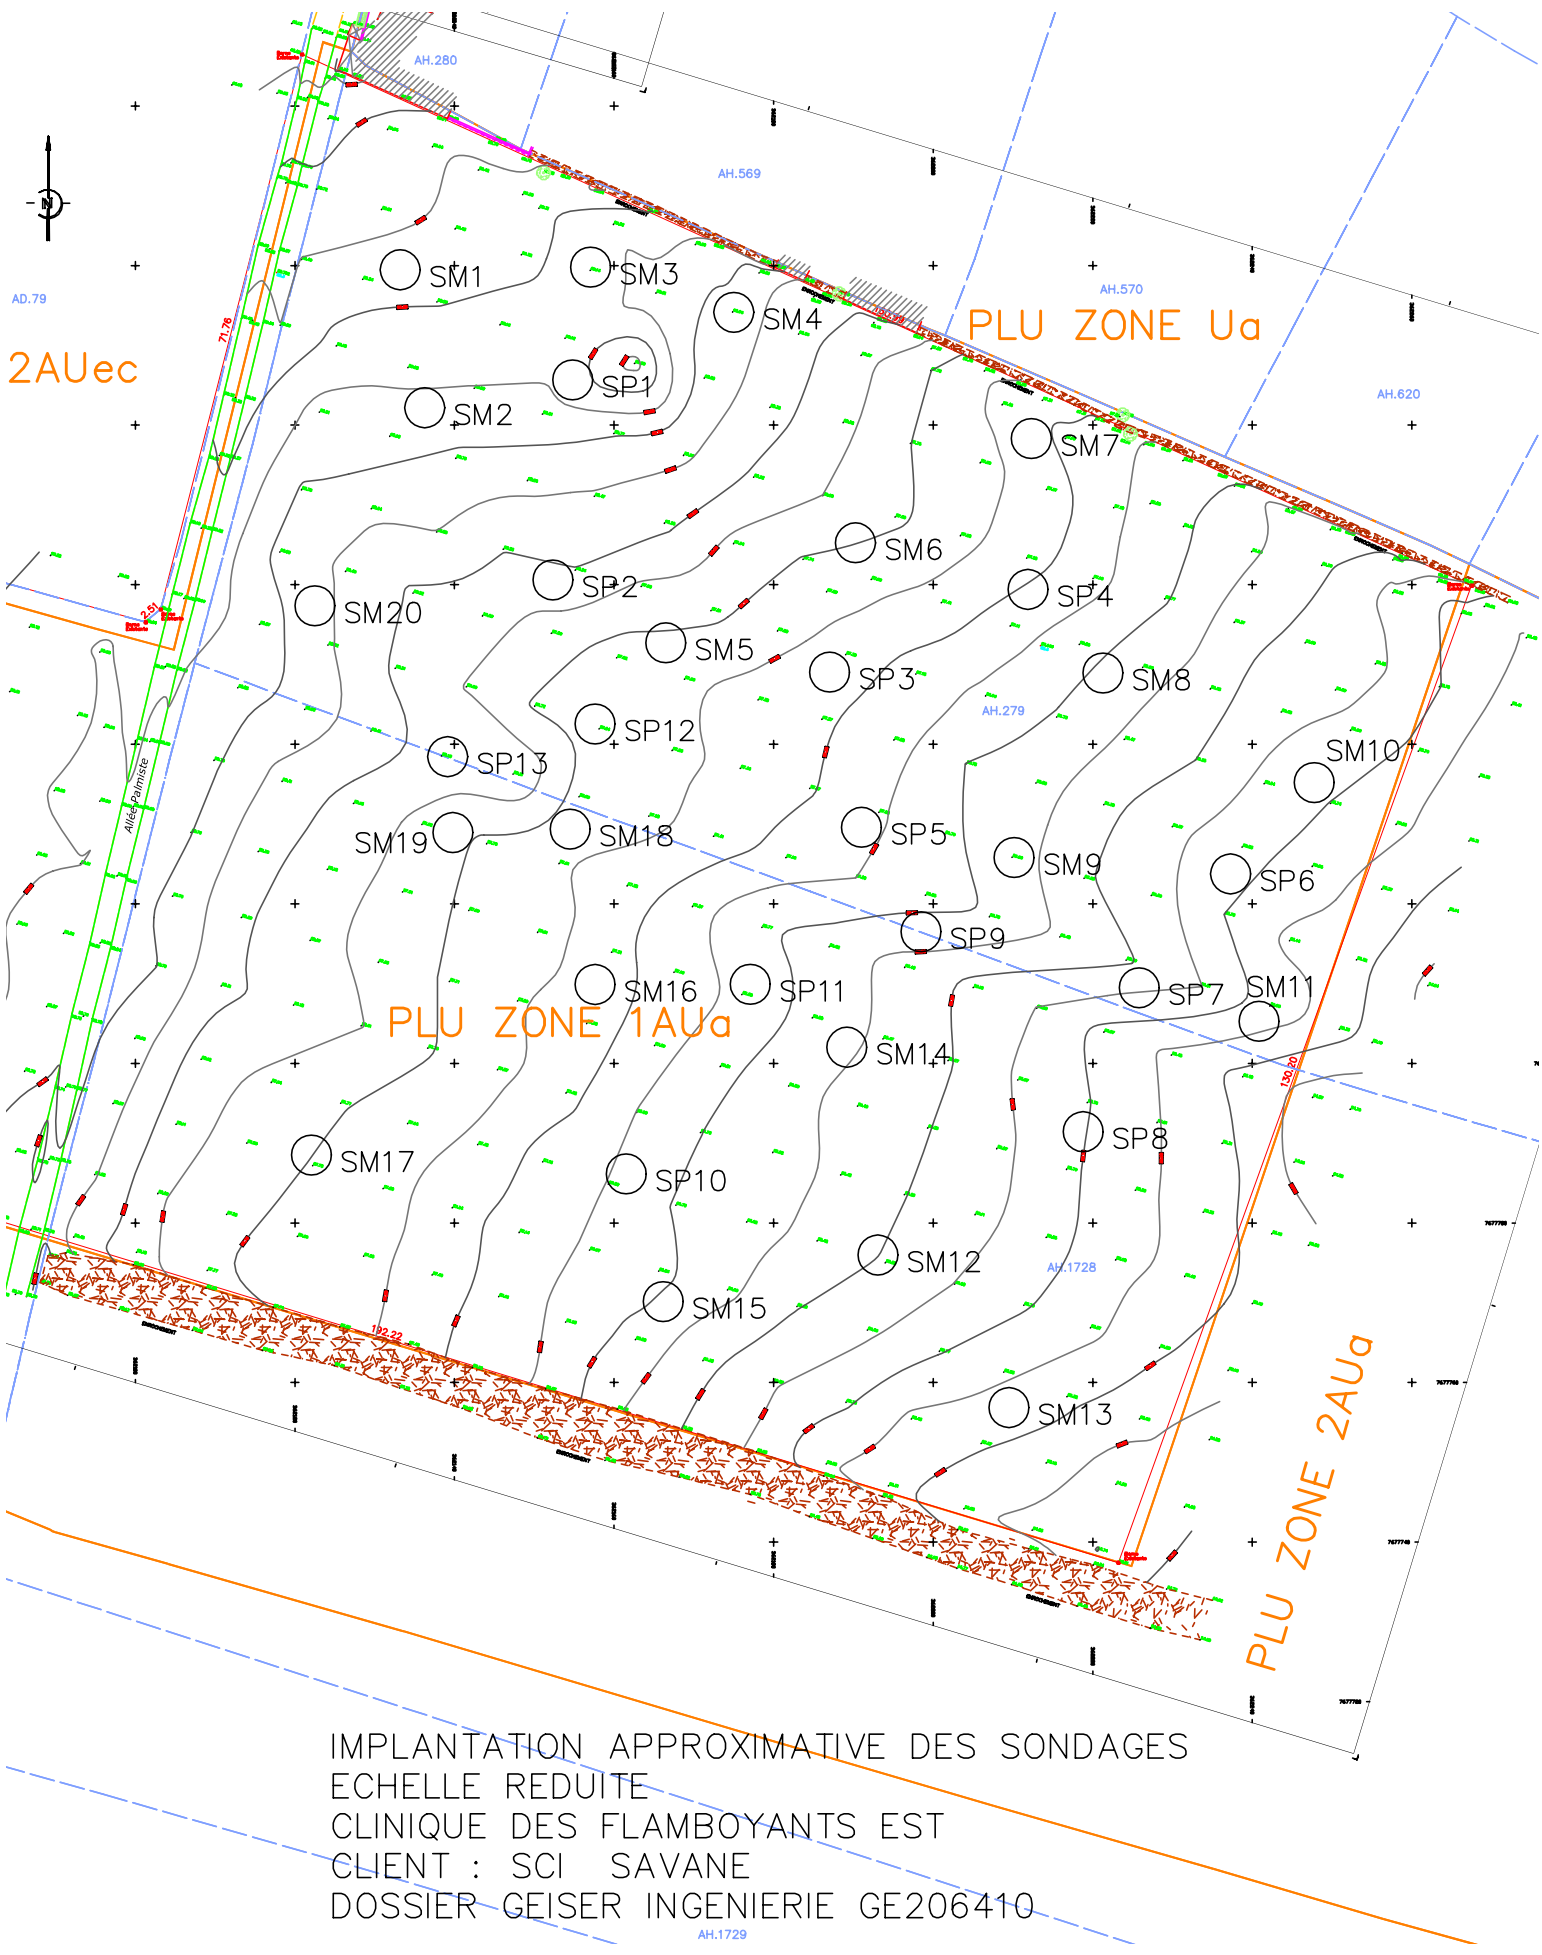


ANNEXE 5

IMPLANTATIONS APPROXIMATIVES ET GEOREFERENCEMENT DES PUITTS À LA PELLE MÉCANIQUE ET DES FORAGES PRESSIOMÉTRIQUES



IMPLANTATION APPROXIMATIVE DES SONDAGES
ECHELLE REDUITE
CLINIQUE DES FLAMBOYANTS EST
CLIENT : SCI SAVANE
DOSSIER GEISER INGENIERIE GE206410

AH.1729

ANNEXE 6

COUPES SUR PUIITS À LA PELLE MÉCANIQUE

PUITS A LA PELLE MECANIQUE

OPERATION : CLINIQUE LES FLAMBOYANTS EST


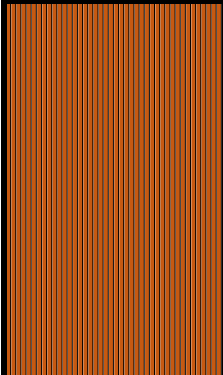
RAPPORT N°GE205410

CLIENT : SCI SAVANE



PUITS N° : SM1

UTM40 - X : 362133 - Y : 7677899 - Z : 59,3 mNGR


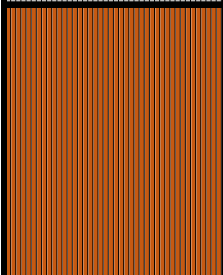
Coupe	Profondeur (m)	Nature	Observations
	0,10	Terrains remaniés	Matériaux limoneux
	2,00	Probable terrains remaniés par la circulation et le travail des engins agricoles	Matériaux limono-sableux à rares blocs Facilement rippable Bonne tenue de fouilles

Refus sur blocs cyclopéens

.....

PUITS N° : SM2

UTM40 - X : 362136 - Y : 7677882 - Z : 59 mNGR

Coupe	Profondeur (m)	Nature	Observations
	0,10	Terrains remaniés	Matériaux limoneux
	1,60	Probable terrains remaniés par la circulation et le travail des engins agricoles	Matériaux limono-sableux à rares blocs Facilement rippable Bonne tenue de fouilles

Refus sur blocs cyclopéens

PUITS A LA PELLE MECANIQUE

OPERATION : CLINIQUE LES FLAMBOYANTS EST



RAPPORT N°GE205410

CLIENT : SCI SAVANE



PUITS N° : SM3

UTM40 - X : 362157 - Y : 7677900 - Z : 59 mNGR


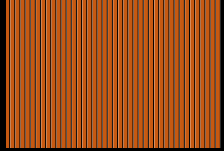

Coupe	Profondeur (m)	Nature	Observations
	0,10	Terrains remaniés	Matériaux limoneux
	1,20	Alluvions sableuses	Pourcentages variables de graviers, galets et blocs de 100 à 400 mm de diamètre

Refus sur blocs cyclopéens

.....

PUITS N° : SM4

UTM40 - X : 362175 - Y : 7677894 - Z : 58,6 mNGR

Coupe	Profondeur (m)	Nature	Observations
	0,10	Terrains remaniés	Matériaux limoneux
	1,00	Probable terrains remaniés par la circulation et le travail des engins agricoles	Matériaux limono-sableux à rares blocs Facilement rippable Bonne tenue de fouilles
	2,40	Alluvions sableuses	Pourcentages variables de graviers, galets et blocs de 100 à 400 mm de diamètre Mauvaise rippabilité, mauvaise tenue de fouille

Refus sur blocs cyclopéens

PUITS A LA PELLE MECANIQUE

OPERATION : CLINIQUE LES FLAMBOYANTS EST

RAPPORT N°GE205410


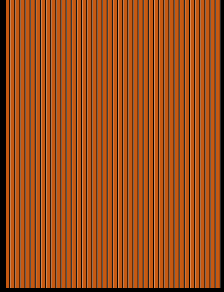

CLIENT : SCI SAVANE

**GEISER
INGENIERIE**

Sol - Eau - Environnement

PUITS N° : SM5

UTM40 - X : 362166 - Y : 7677853 - Z : 57,5 mNGR


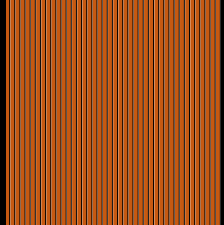

Coupe	Profondeur (m)	Nature	Observations
	0,10	Terrains remaniés	Matériaux limoneux
	1,60	Probable terrains remaniés par la circulation et le travail des engins agricoles	Matériaux limono-sableux à rares blocs Facilement rippable Bonne tenue de fouilles
	2,00	Alluvions sableuses	Pourcentages variables de graviers, galets et blocs de 100 à 400 mm de diamètre

Refus sur blocs cyclopéens

.....

PUITS N° : SM6

UTM40 - X : 362190 - Y : 7677865 - Z : 52,8 mNGR

Coupe	Profondeur (m)	Nature	Observations
	0,10	Terrains remaniés	Matériaux limoneux
	1,40	Probable terrains remaniés par la circulation et le travail des engins agricoles	Matériaux limono-sableux à rares blocs Facilement rippable Bonne tenue de fouilles
	2,00	Alluvions limono-sableuses	Pourcentages variables de graviers, galets et blocs de 100 à 400 mm de diamètre Mauvaise rippabilité, mauvaise tenue de fouille

Refus sur blocs cyclopéens

PUITS A LA PELLE MECANIQUE

OPERATION : CLINIQUE LES FLAMBOYANTS EST


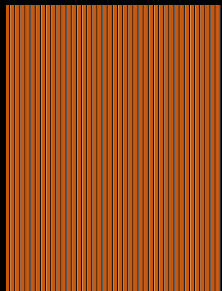
RAPPORT N°GE205410

CLIENT : SCI SAVANE



PUITS N° : SM7

UTM40 - X : 362212 - Y : 7677878 - Z : 57,4 mNGR


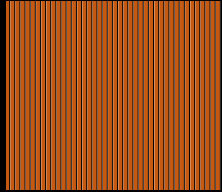

Coupe	Profondeur (m)	Nature	Observations
	0,10	Terrains remaniés	Matériaux limoneux
	1,60	Probable terrains remaniés par la circulation et le travail des engins agricoles	Matériaux limono-sableux à rares blocs Facilement rippable Bonne tenue de fouilles

Refus sur blocs cyclopéens

.....

PUITS N° : SM8

UTM40 - X : 36221 - Y : 7677849 - Z : 56,7 mNGR

Coupe	Profondeur (m)	Nature	Observations
	0,10	Terrains remaniés	Matériaux limoneux
	1,00	Probable terrains remaniés par la circulation et le travail des engins agricoles	Matériaux limono-sableux à rares blocs Facilement rippable Bonne tenue de fouilles
	1,60	Alluvions limono-sableuses	Pourcentages variables de graviers, galets et blocs de 100 à 400 mm de diamètre Mauvaise rippabilité, mauvaise tenue de fouille

Refus sur blocs cyclopéens

PUITS A LA PELLE MECANIQUE

OPERATION : CLINIQUE LES FLAMBOYANTS EST


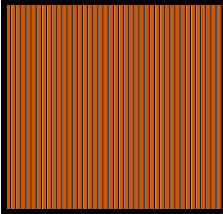

RAPPORT N°GE205410

CLIENT : SCI SAVANE



PUITS N° : SM9

UTM40 - X : 362210 - Y : 7677826 - Z : 56,6 mNGR


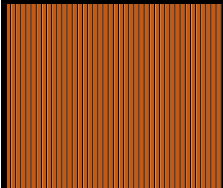
Coupe	Profondeur (m)	Nature	Observations
	0,10	Terrains remaniés	Matériaux limoneux
	1,00	Probable terrains remaniés par la circulation et le travail des engins agricoles	Matériaux limono-sableux à rares blocs Facilement rippable Bonne tenue de fouilles
	2,00	Alluvions limono-sableuses	Pourcentages variables de graviers, galets et blocs de 100 à 400 mm de diamètre Mauvaise rippabilité, mauvaise tenue de fouille

Refus sur blocs cyclopéens

.....

PUITS N° : SM10

UTM40 - X : 362248 - Y : 7677835 - Z : 55,8 mNGR

Coupe	Profondeur (m)	Nature	Observations
	0,10	Terrains remaniés	Matériaux limoneux
	1,20	Probable terrains remaniés par la circulation et le travail des engins agricoles	Matériaux limono-sableux à rares blocs Facilement rippable Bonne tenue de fouilles

Refus sur blocs cyclopéens

PUITS A LA PELLE MECANIQUE

OPERATION : CLINIQUE LES FLAMBOYANTS EST


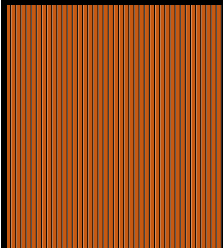
RAPPORT N°GE205410

CLIENT : SCI SAVANE



PUITS N° : SM11

UTM40 - X : 362241 - Y : 7677805 - Z : 55,5 mNGR




Coupe	Profondeur (m)	Nature	Observations
	0,10	Terrains remaniés	Matériaux limoneux
	1,30	Probable terrains remaniés par la circulation et le travail des engins agricoles	Matériaux limono-sableux à rares blocs Facilement rippable Bonne tenue de fouilles

Refus sur blocs cyclopéens

.....

PUITS N° : SM12

UTM40 - X : 362193 - Y : 7677776 - Z : 56,25 mNGR

Coupe	Profondeur (m)	Nature	Observations
	0,10	Terrains remaniés	Matériaux limoneux
	0,60	Probable terrains remaniés par la circulation et le travail des engins agricoles	Matériaux limono-sableux à rares blocs Facilement rippable Bonne tenue de fouilles
	1,20	Alluvions limono-sableuses	Pourcentages variables de graviers, galets et blocs de 100 à 400 mm de diamètre Mauvaise rippabilité, mauvaise tenue de fouille

Refus sur blocs cyclopéens

PUITS A LA PELLE MECANIQUE

OPERATION : CLINIQUE LES FLAMBOYANTS EST


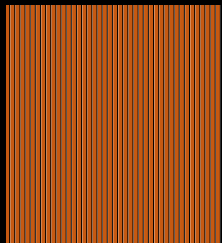
RAPPORT N°GE205410

CLIENT : SCI SAVANE



PUITS N° : SM13

UTM40 - X : 362209 - Y : 7677757 - Z : 55,5 mNGR


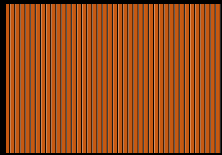

Coupe	Profondeur (m)	Nature	Observations
	0,10	Terrains remaniés	Matériaux limoneux
	1,20	Probable terrains remaniés par la circulation et le travail des engins agricoles	Matériaux limono-sableux à rares blocs Facilement rippable Bonne tenue de fouilles

Refus sur blocs cyclopéens

.....

PUITS N° : SM14

UTM40 - X : 362189 - Y : 7677802 - Z : 56,5 mNGR

Coupe	Profondeur (m)	Nature	Observations
	0,10	Terrains remaniés	Matériaux limoneux
	0,90	Probable terrains remaniés par la circulation et le travail des engins agricoles	Matériaux limono-sableux à rares blocs Facilement rippable Bonne tenue de fouilles
	1,50	Alluvions limono-sableuses	Pourcentages variables de graviers, galets et blocs de 100 à 400 mm de diamètre Mauvaise rippabilité, mauvaise tenue de fouille

Refus sur blocs cyclopéens

PUITS A LA PELLE MECANIQUE

OPERATION : CLINIQUE LES FLAMBOYANTS EST


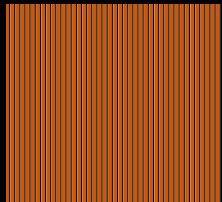
RAPPORT N°GE205410

CLIENT : SCI SAVANE



PUITS N° : SM15

UTM40 - X : 362166 - Y : 7677770 - Z : 56,7 mNGR


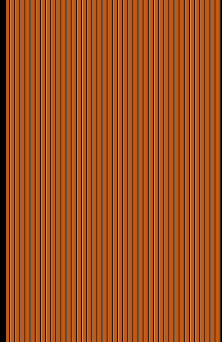
Coupe	Profondeur (m)	Nature	Observations
	0,10	Terrains remaniés	Matériaux limoneux
	1,00	Probable terrains remaniés par la circulation et le travail des engins agricoles	Matériaux limono-sableux à rares blocs Facilement rippable Bonne tenue de fouilles

Refus sur blocs cyclopéens

.....

PUITS N° : SM16

UTM40 - X : 362158 - Y : 7677810 - Z : 57,4 mNGR

Coupe	Profondeur (m)	Nature	Observations
	0,10	Terrains remaniés	Matériaux limoneux
	1,70	Probable terrains remaniés par la circulation et le travail des engins agricoles	Matériaux limono-sableux à rares blocs Facilement rippable Bonne tenue de fouilles

Refus sur blocs cyclopéens

PUITS A LA PELLE MECANIQUE

OPERATION : CLINIQUE LES FLAMBOYANTS EST


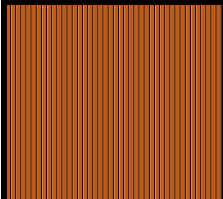
RAPPORT N°GE205410

CLIENT : SCI SAVANE



PUITS N° : SM17

UTM40 - X : 362122 - Y : 7677789 - Z : 57,8 mNGR


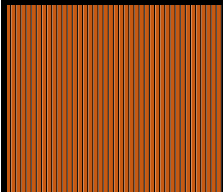
Coupe	Profondeur (m)	Nature	Observations
	0,10	Terrains remaniés	Matériaux limoneux
	1,00	Probable terrains remaniés par la circulation et le travail des engins agricoles	Matériaux limono-sableux à rares blocs Facilement rippable Bonne tenue de fouilles

Refus sur blocs cyclopéens

.....

PUITS N° : SM18

UTM40 - X : 362154 - Y : 7677829 - Z : 57,5 mNGR

Coupe	Profondeur (m)	Nature	Observations
	0,10	Terrains remaniés	Matériaux limoneux
	1,20	Probable terrains remaniés par la circulation et le travail des engins agricoles	Matériaux limono-sableux à rares blocs Facilement rippable Bonne tenue de fouilles

Refus sur blocs cyclopéens

PUITS A LA PELLE MECANIQUE

OPERATION : CLINIQUE LES FLAMBOYANTS EST


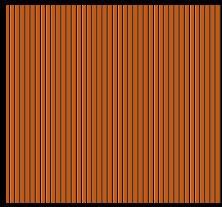

RAPPORT N°GE205410

CLIENT : SCI SAVANE



PUITS N° : SM19

UTM40 - X : 362140 - Y : 7677829 - Z : 57,8 mNGR


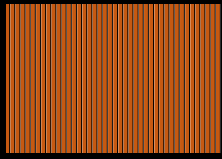

Coupe	Profondeur (m)	Nature	Observations
	0,10	Terrains remaniés	Matériaux limoneux
	1,30	Probable terrains remaniés par la circulation et le travail des engins agricoles	Matériaux limono-sableux à rares blocs Facilement rippable Bonne tenue de fouilles
	1,60	Alluvions limono-sableuses	Pourcentages variables de graviers, galets et blocs de 100 à 400 mm de diamètre

Refus sur blocs cyclopéens

.....

PUITS N° : SM20

UTM40 - X : 362123 - Y : 7677857 - Z : 58,6 mNGR

Coupe	Profondeur (m)	Nature	Observations
	0,10	Terrains remaniés	Matériaux limoneux
	1,00	Probable terrains remaniés par la circulation et le travail des engins agricoles	Matériaux limono-sableux à rares blocs Facilement rippable Bonne tenue de fouilles
	1,60	Alluvions limono-sableuses	Pourcentages variables de graviers, galets et blocs de 100 à 400 mm de diamètre Mauvaise rippabilité, mauvaise tenue de fouille

Refus sur blocs cyclopéens

ANNEXE 7

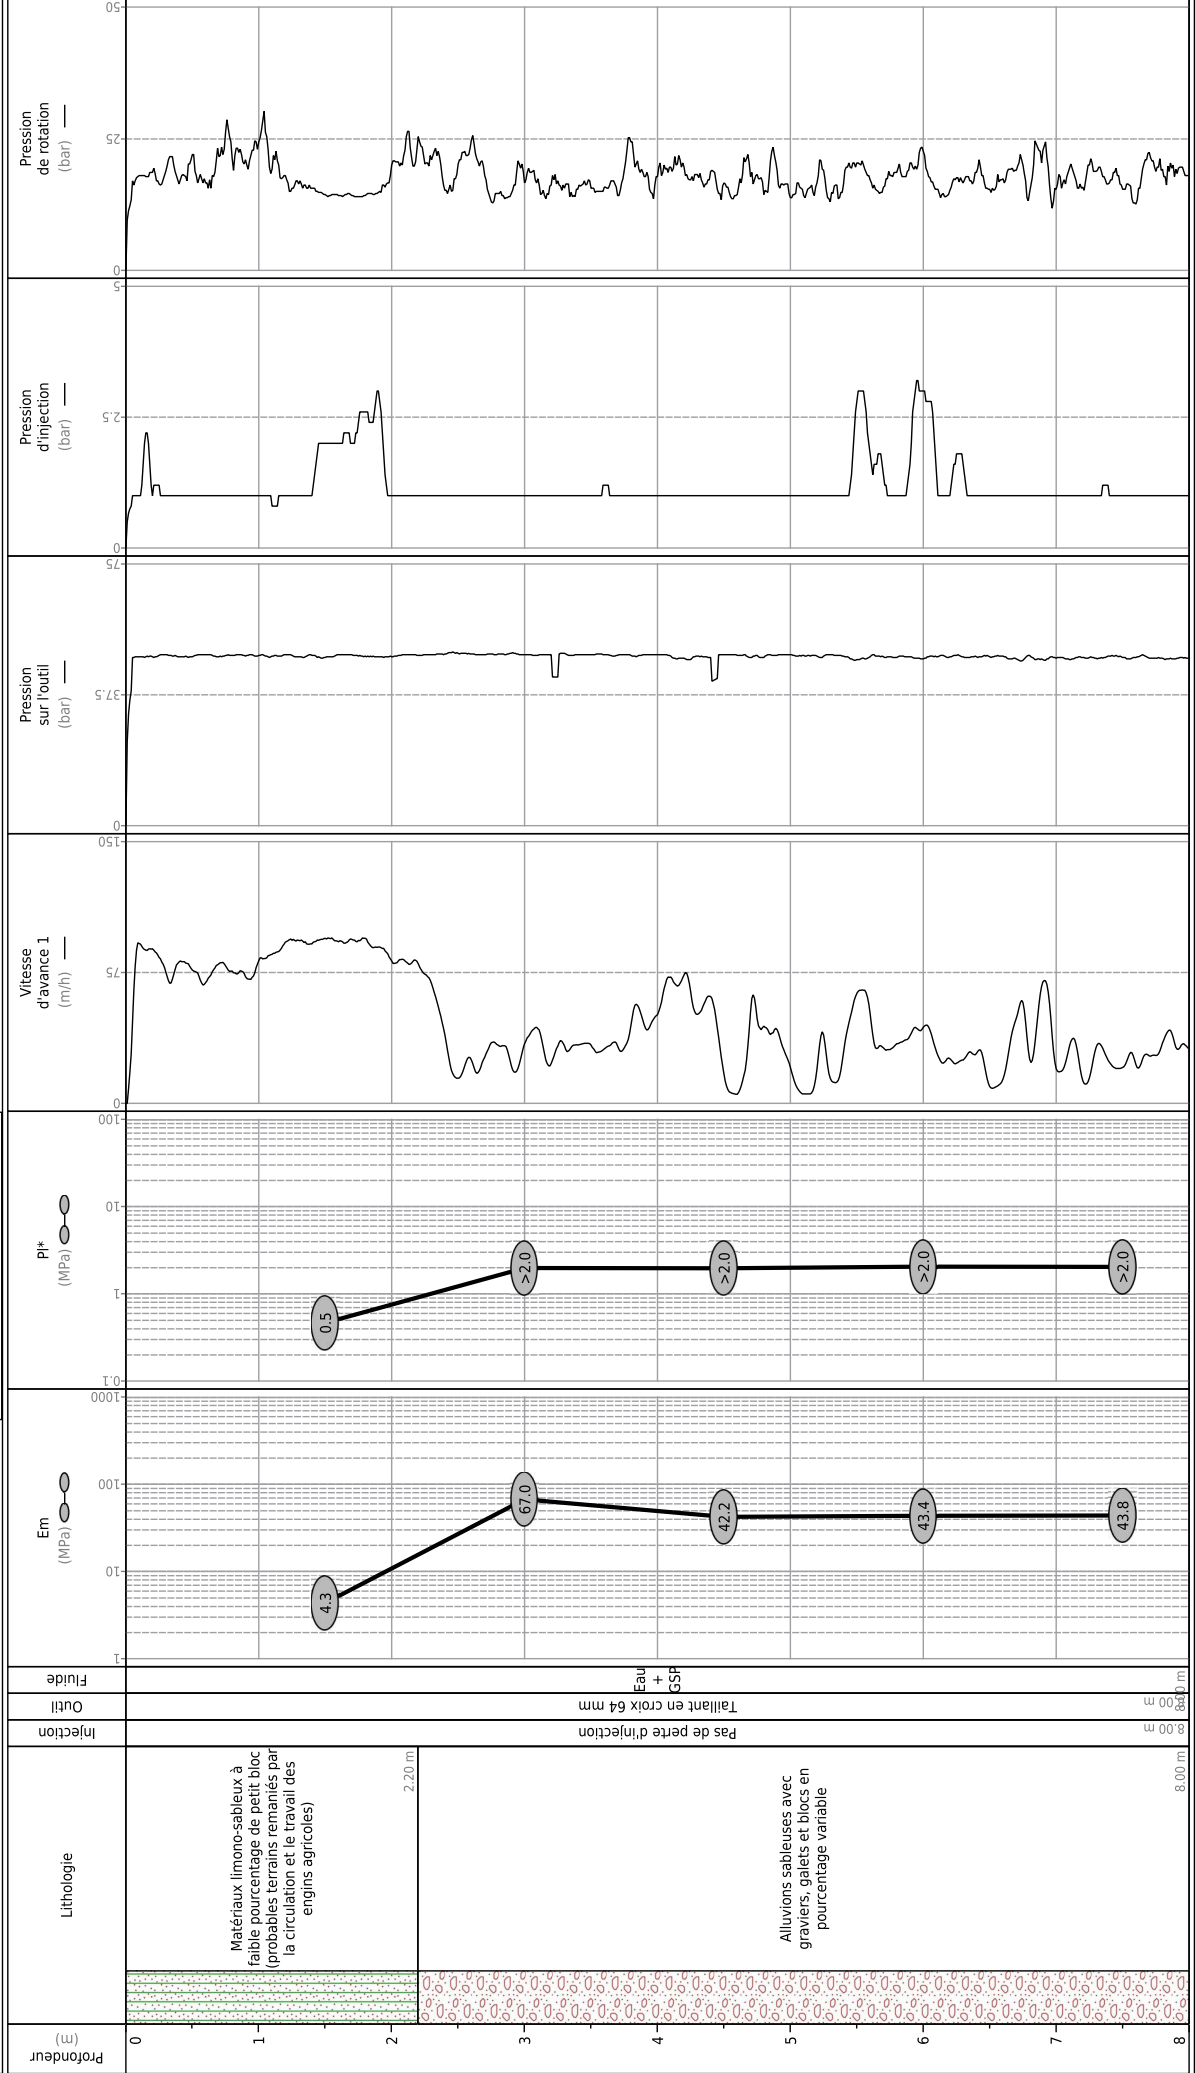
COUPES SUR FORAGES PRESSIOMÉTRIQUES



RÉSULTATS DES ESSAIS PRESSIOMÉTRIQUES

SONDAGE SP1

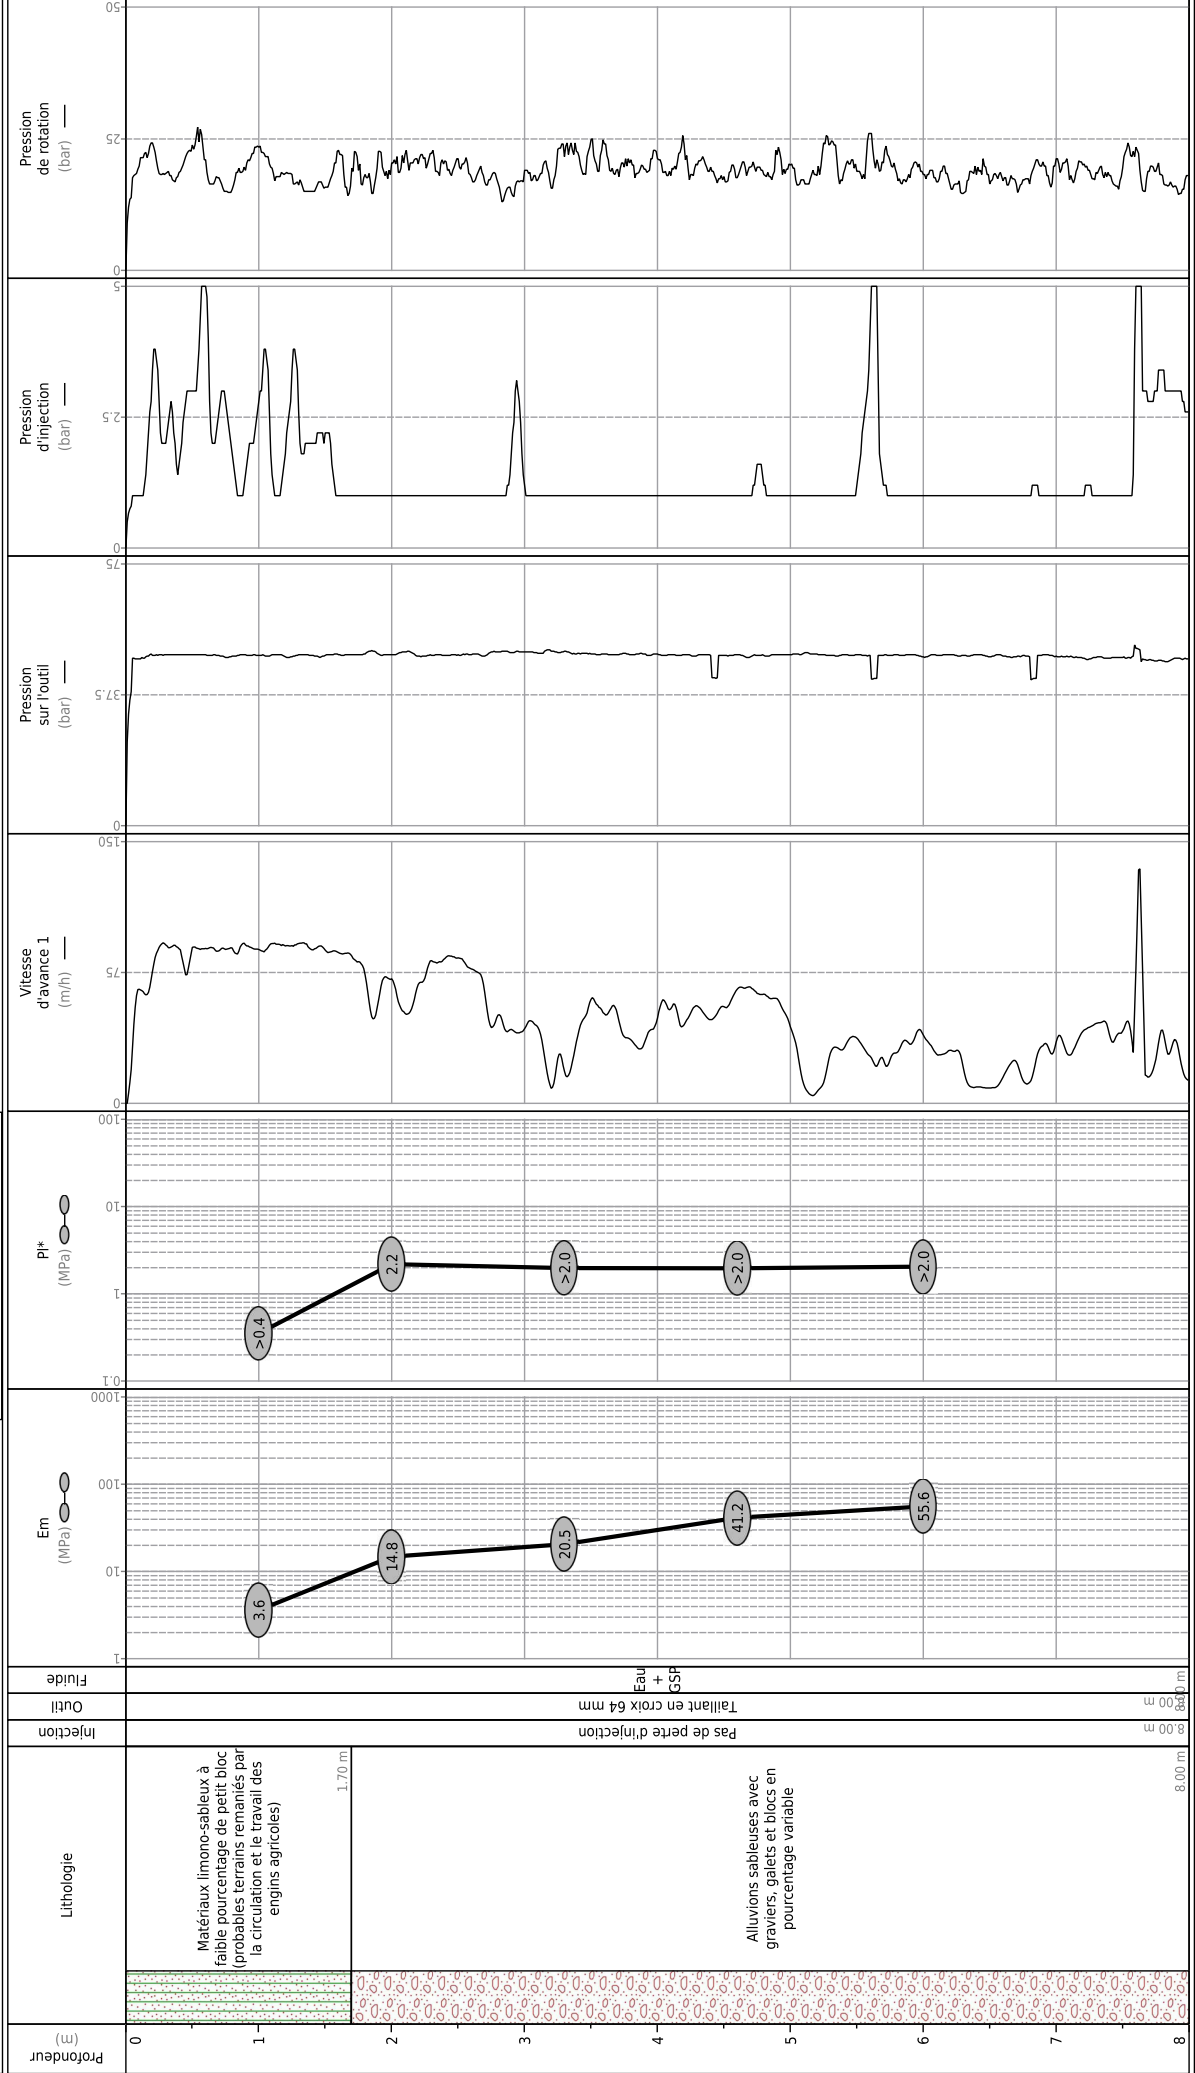
Echelle 1/40



Obs. :

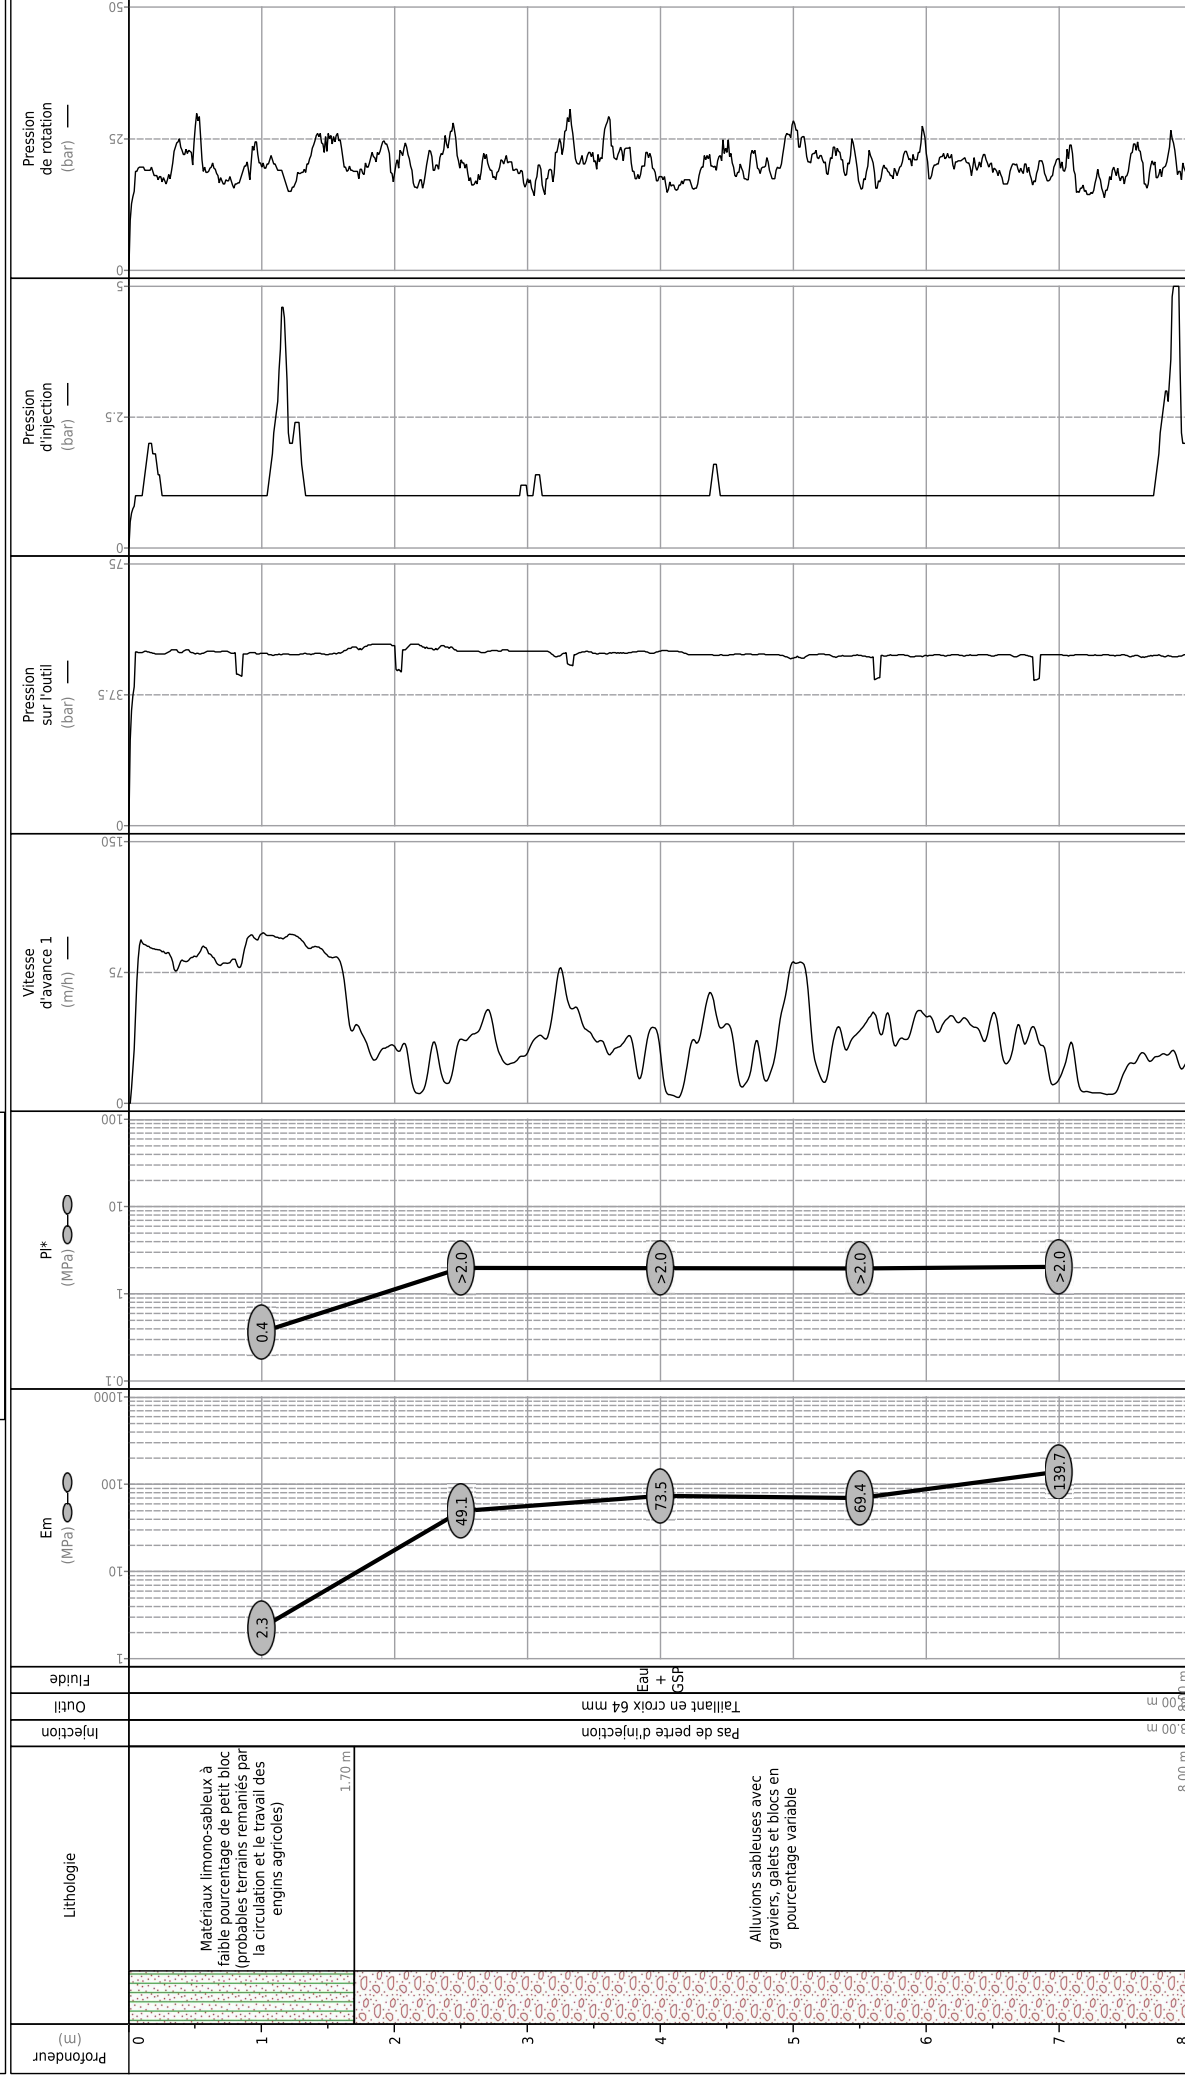
SONDAGE SP2

Echelle 1/40



Obs. :

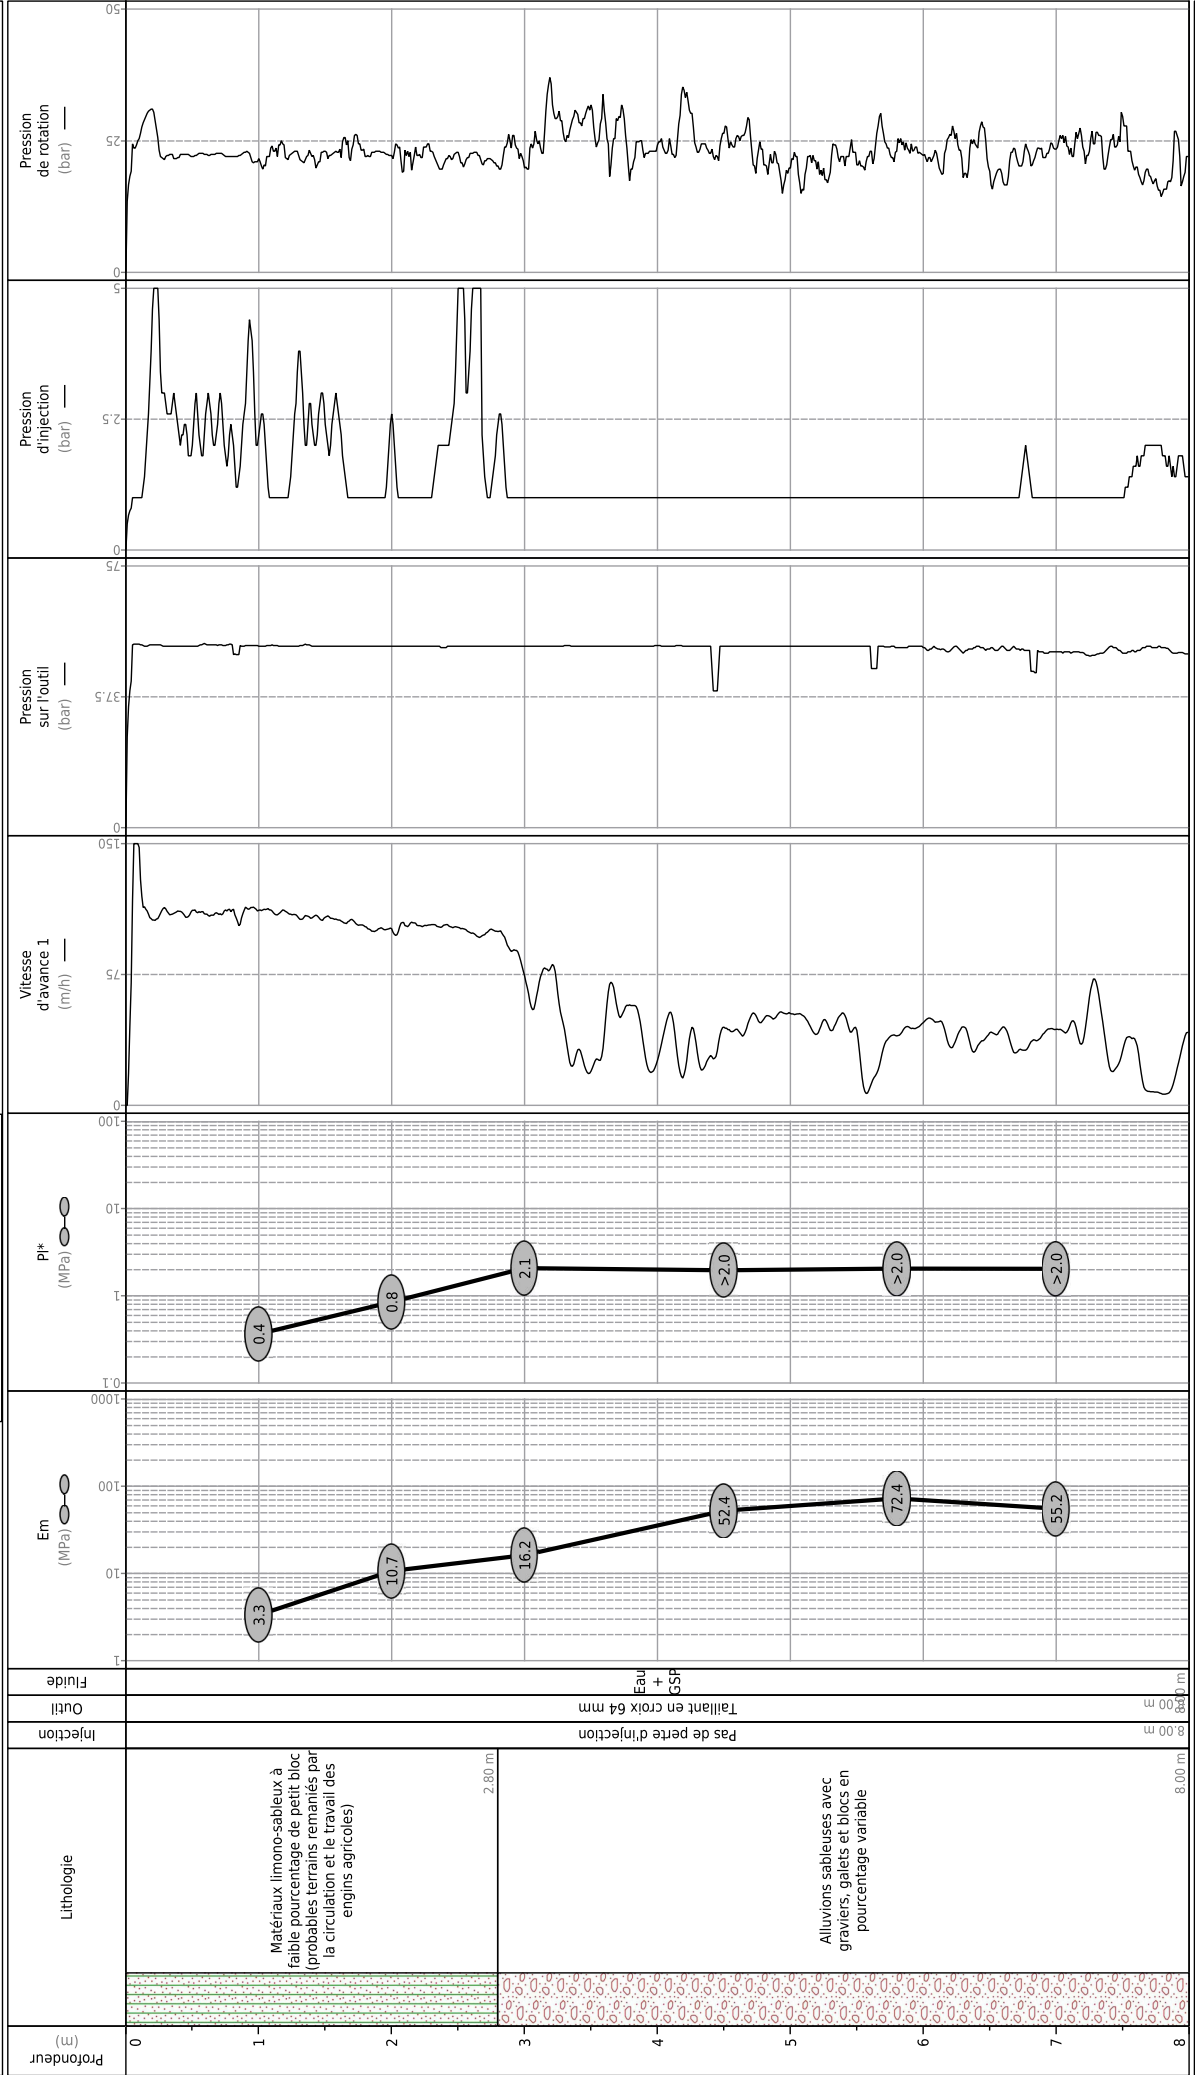
SONDAGE SP3



Obs. :

SONDAGE SP4

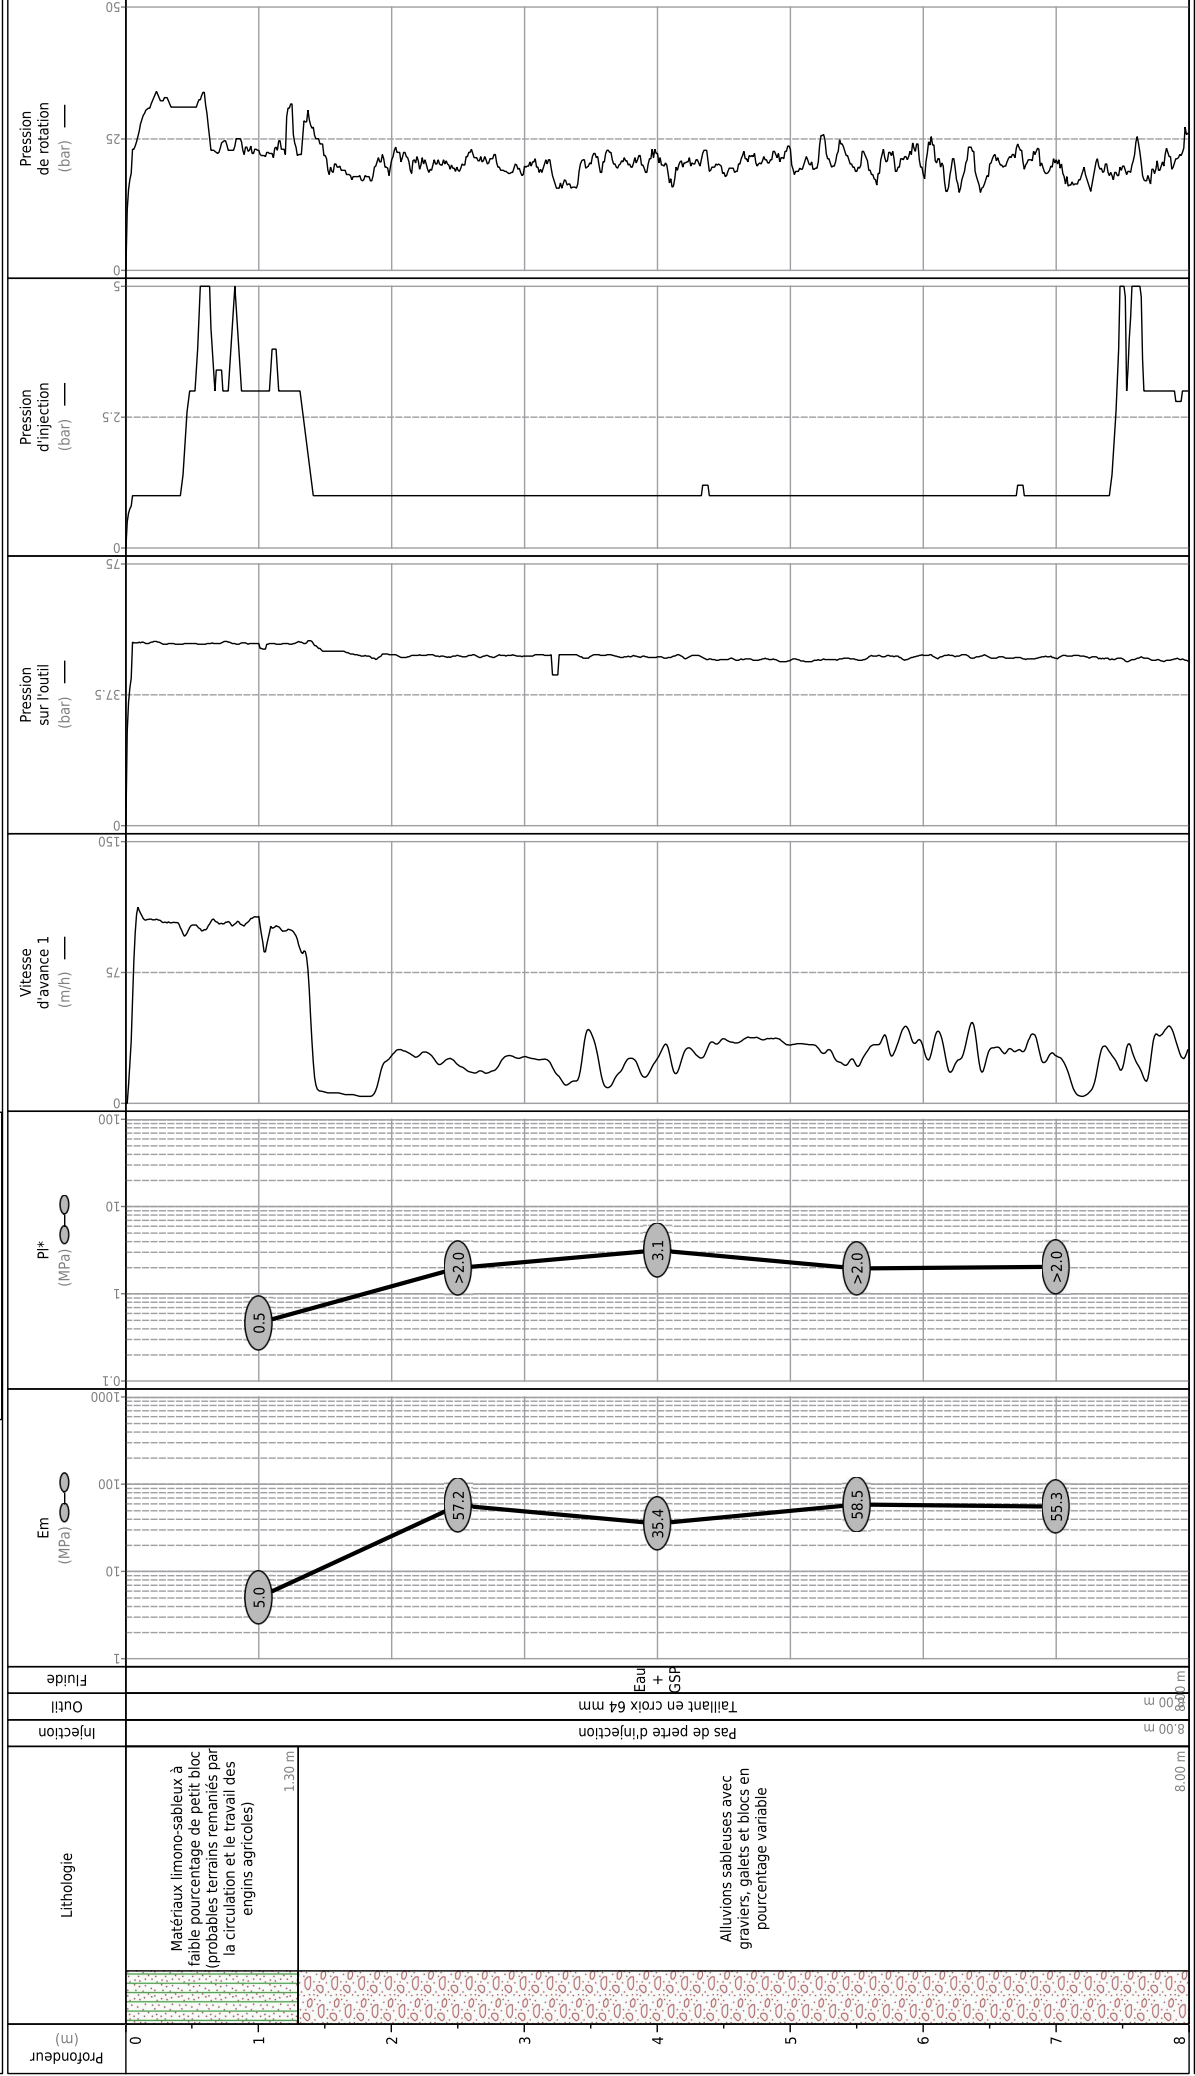
Echelle 1/40



Obs. :

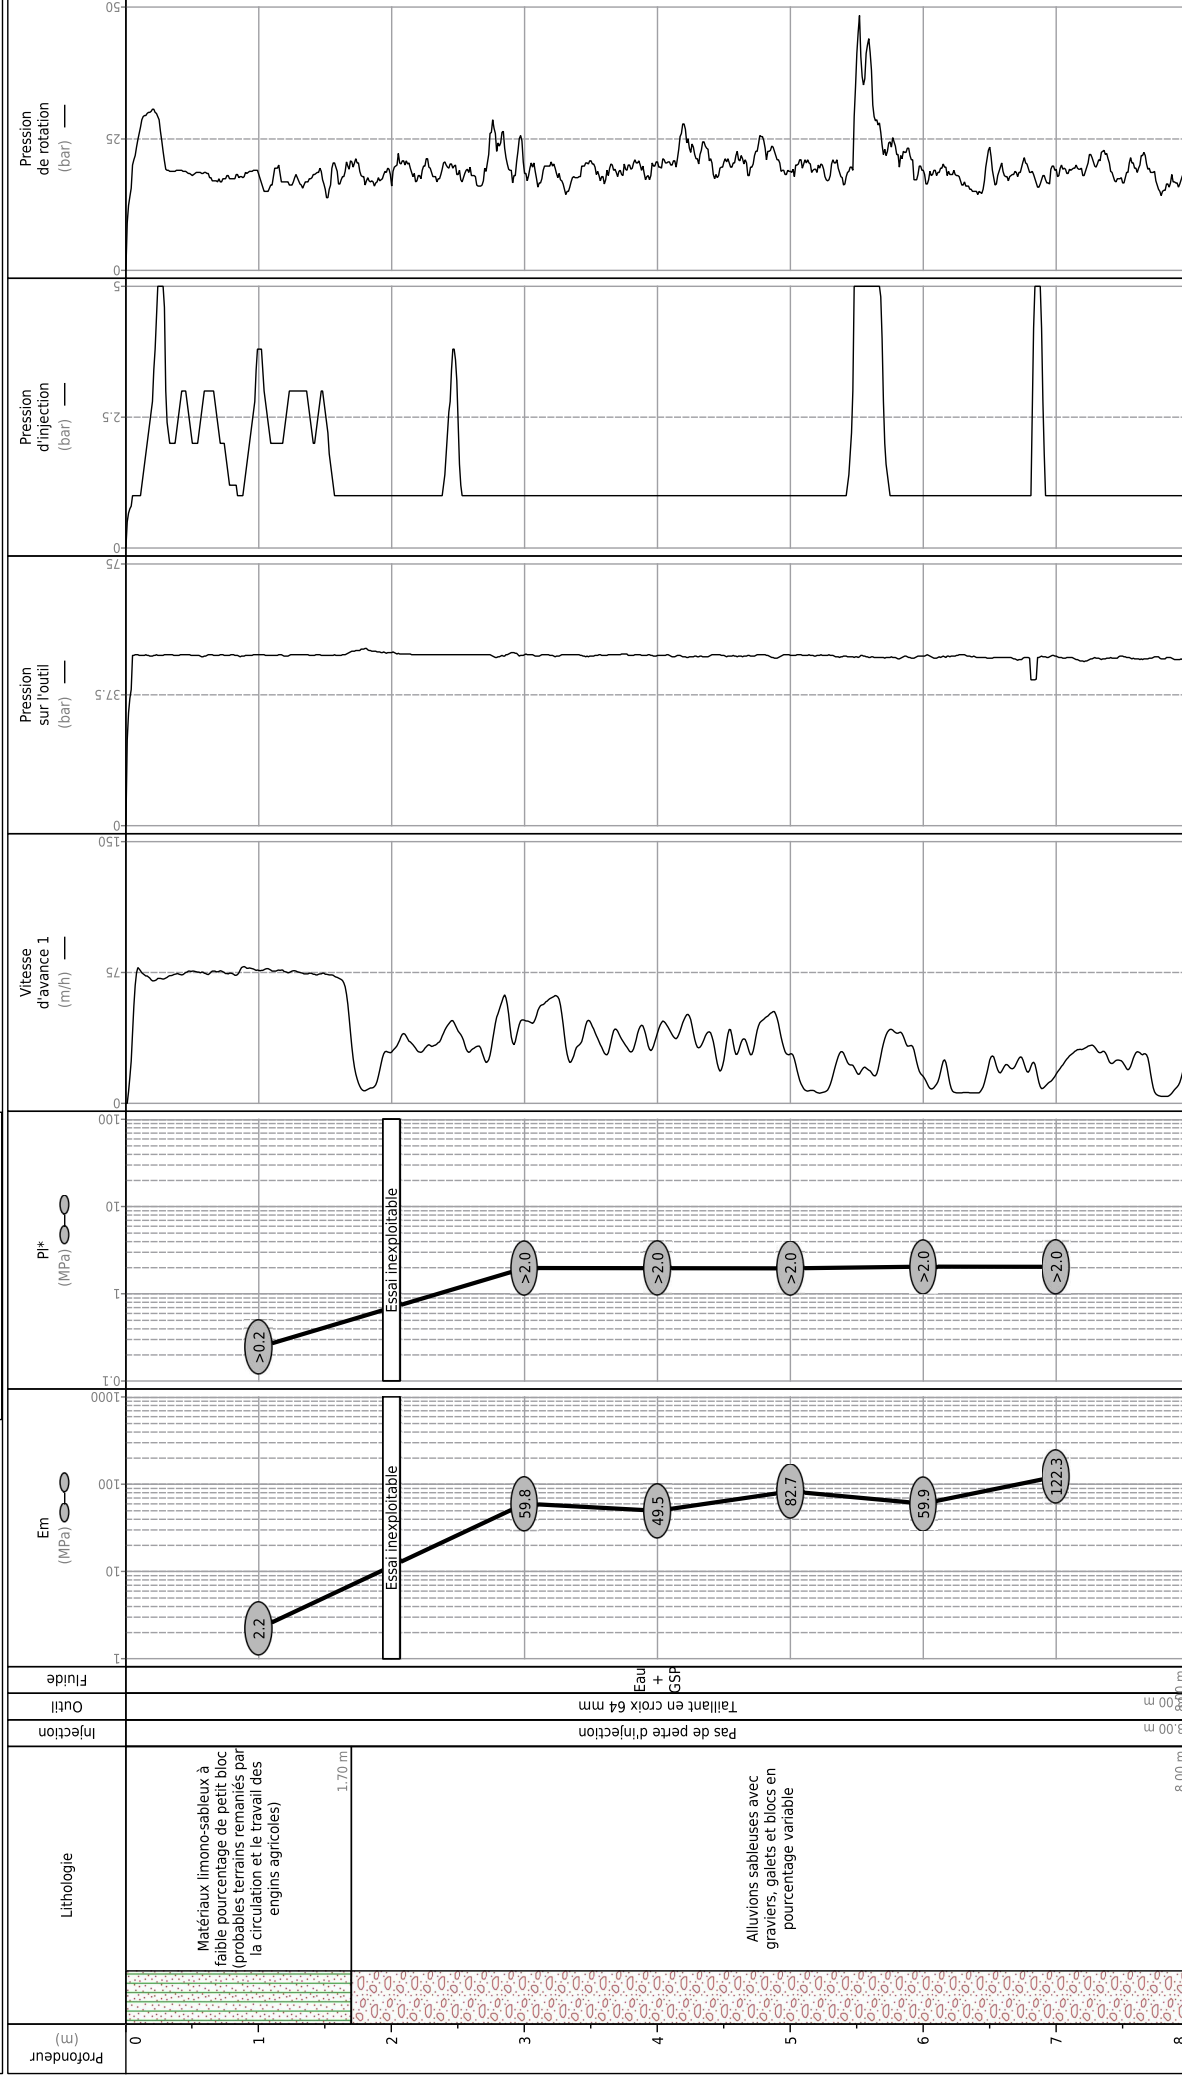
SONDAGE SP5

Echelle 1/40



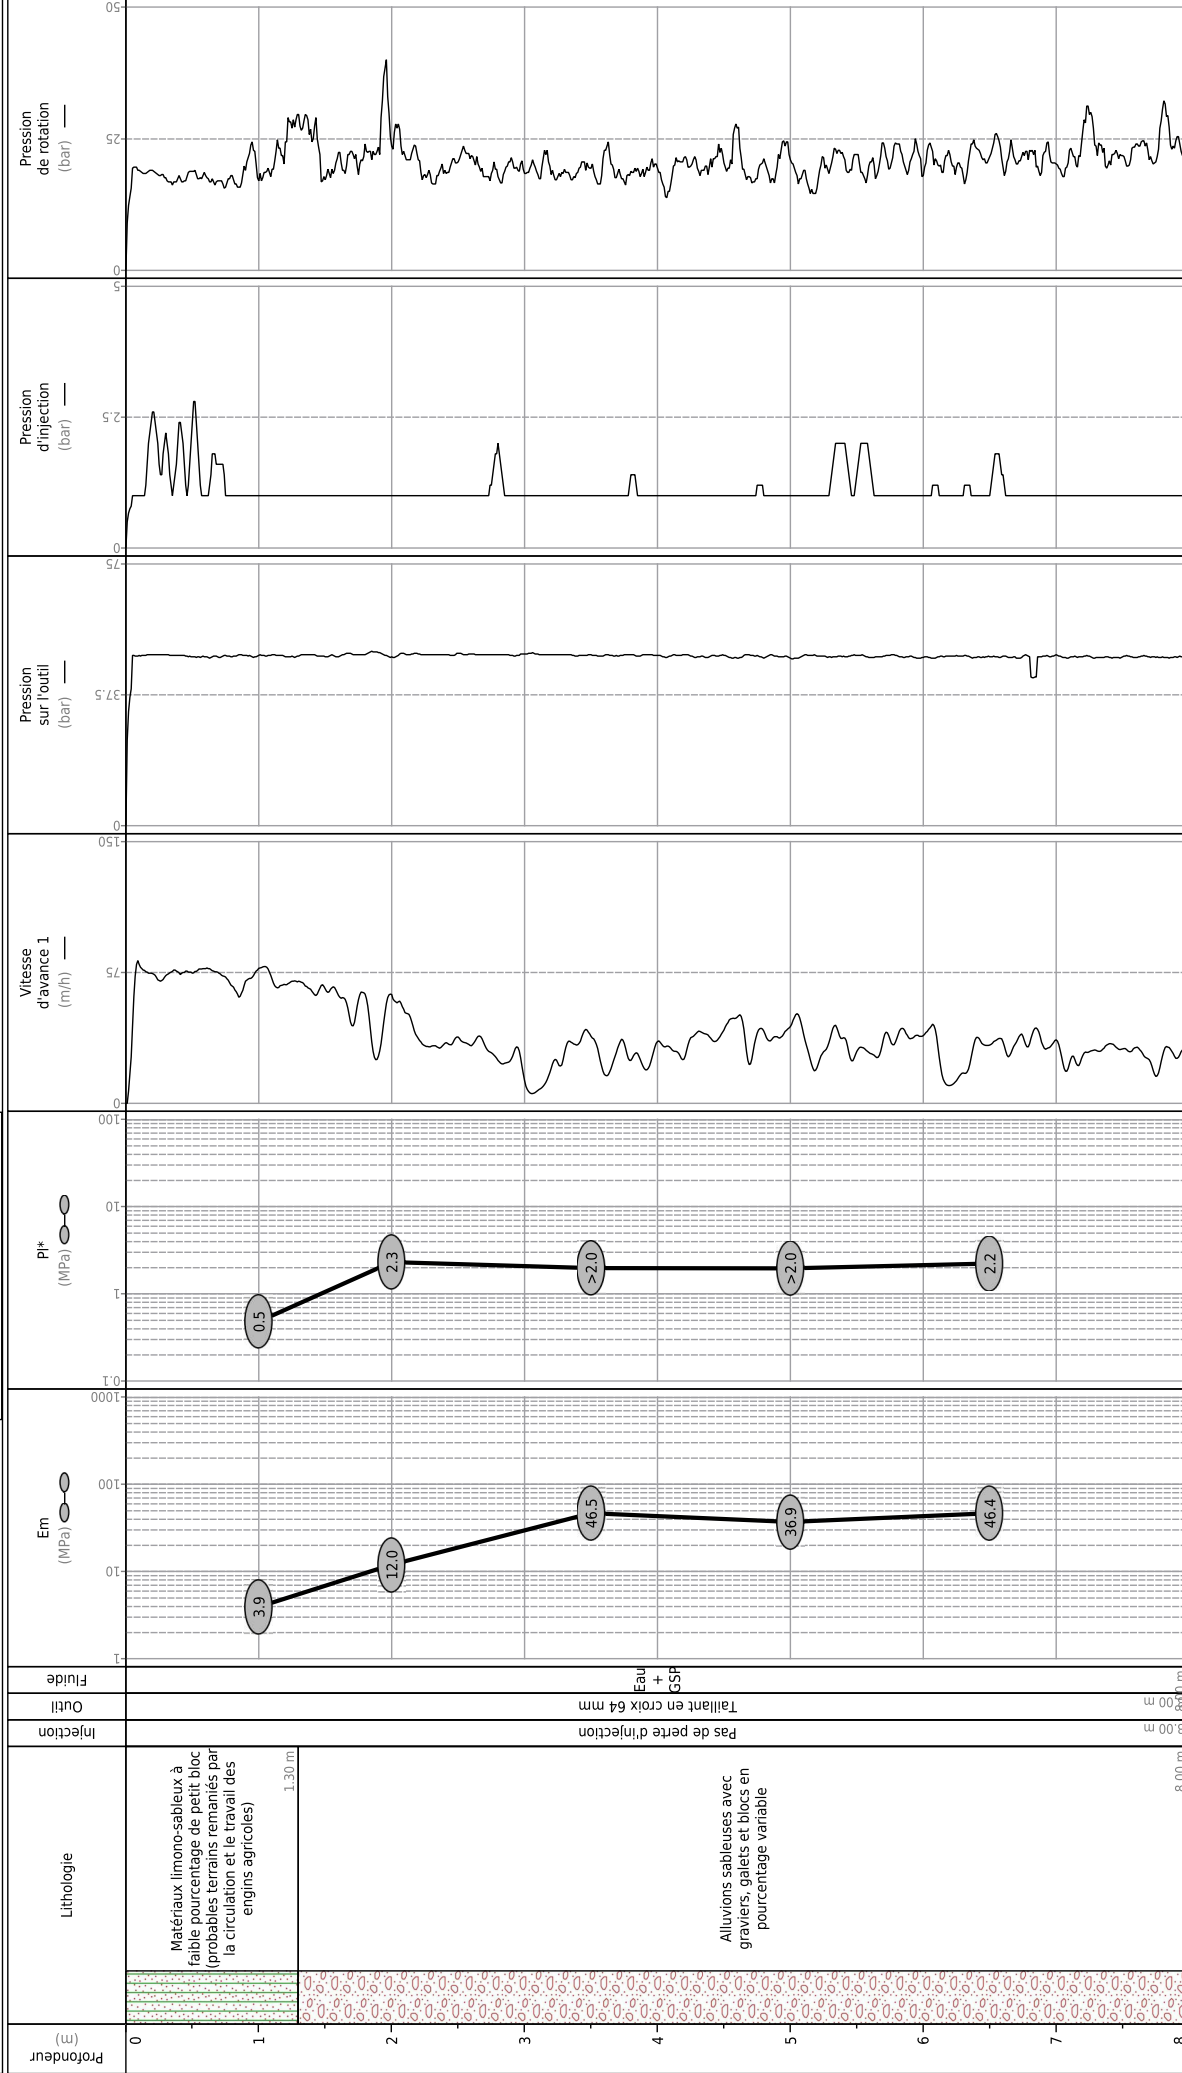
Obs. :

SONDAGE SP6



Obs. :

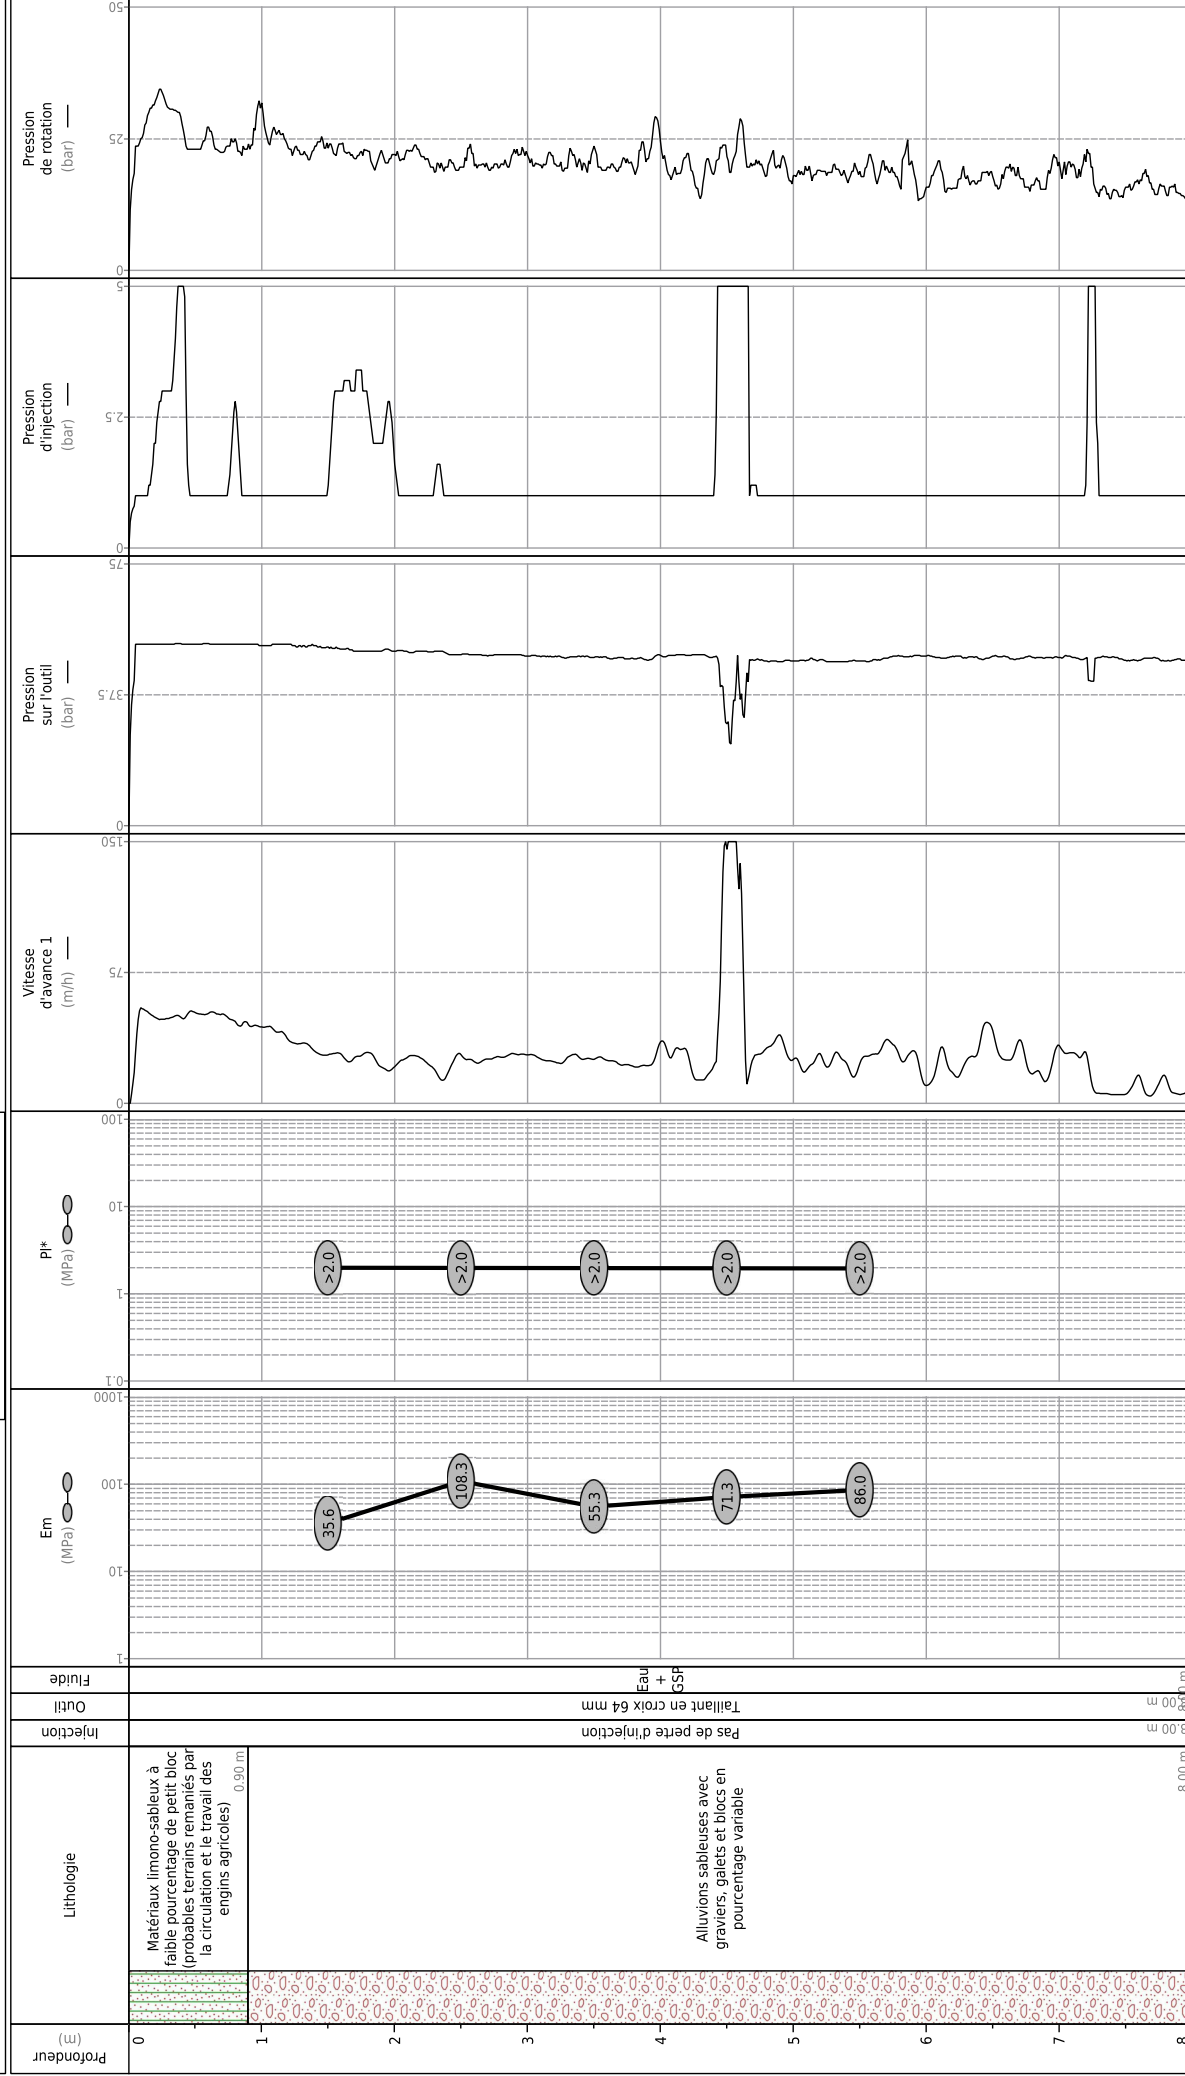
SONDAGE SP7



Obs. :

SONDAGE SP8

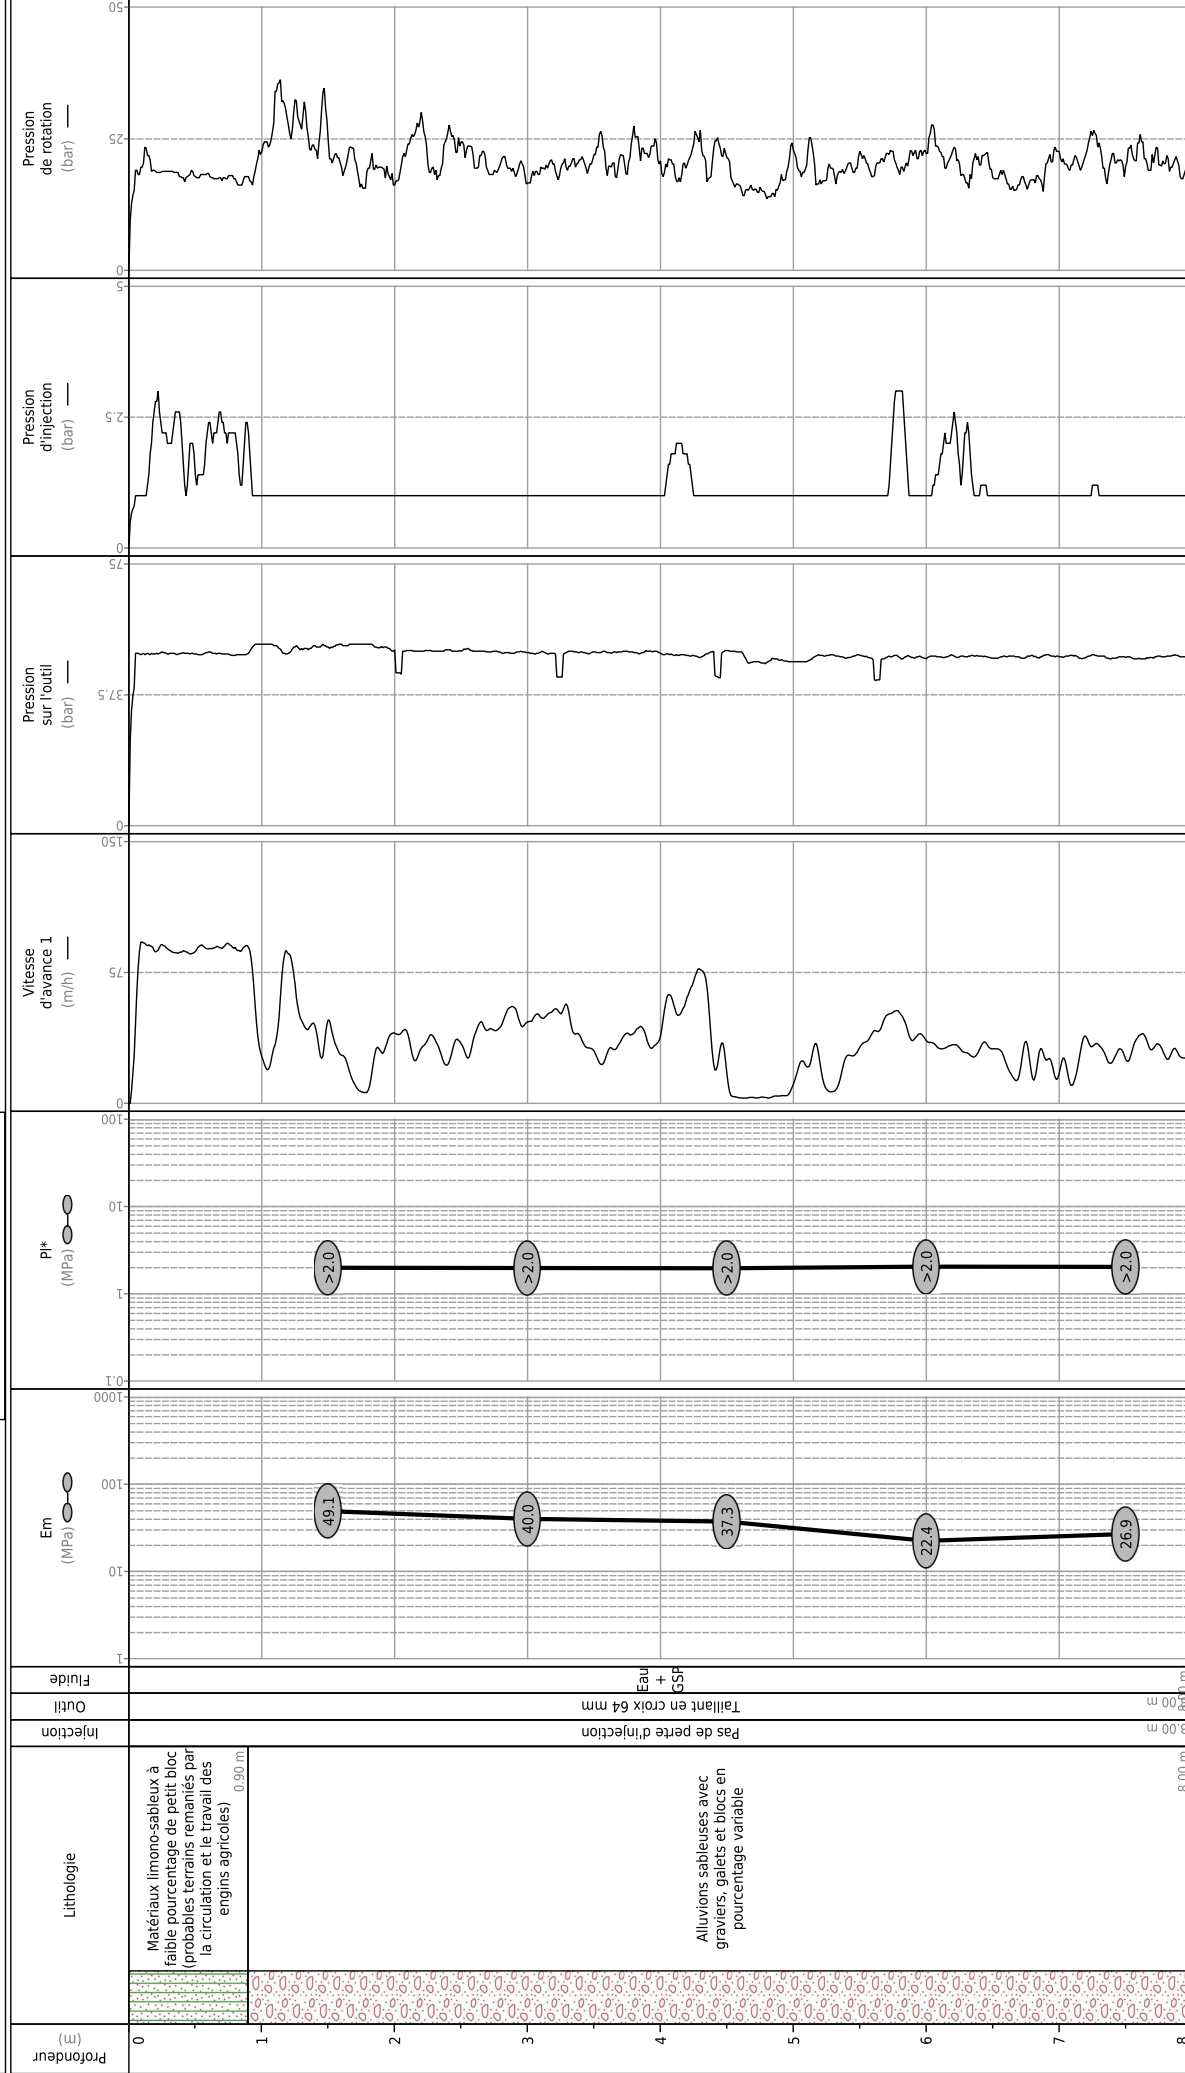
Echelle 1/40



Obs. :

SONDAGE SP9

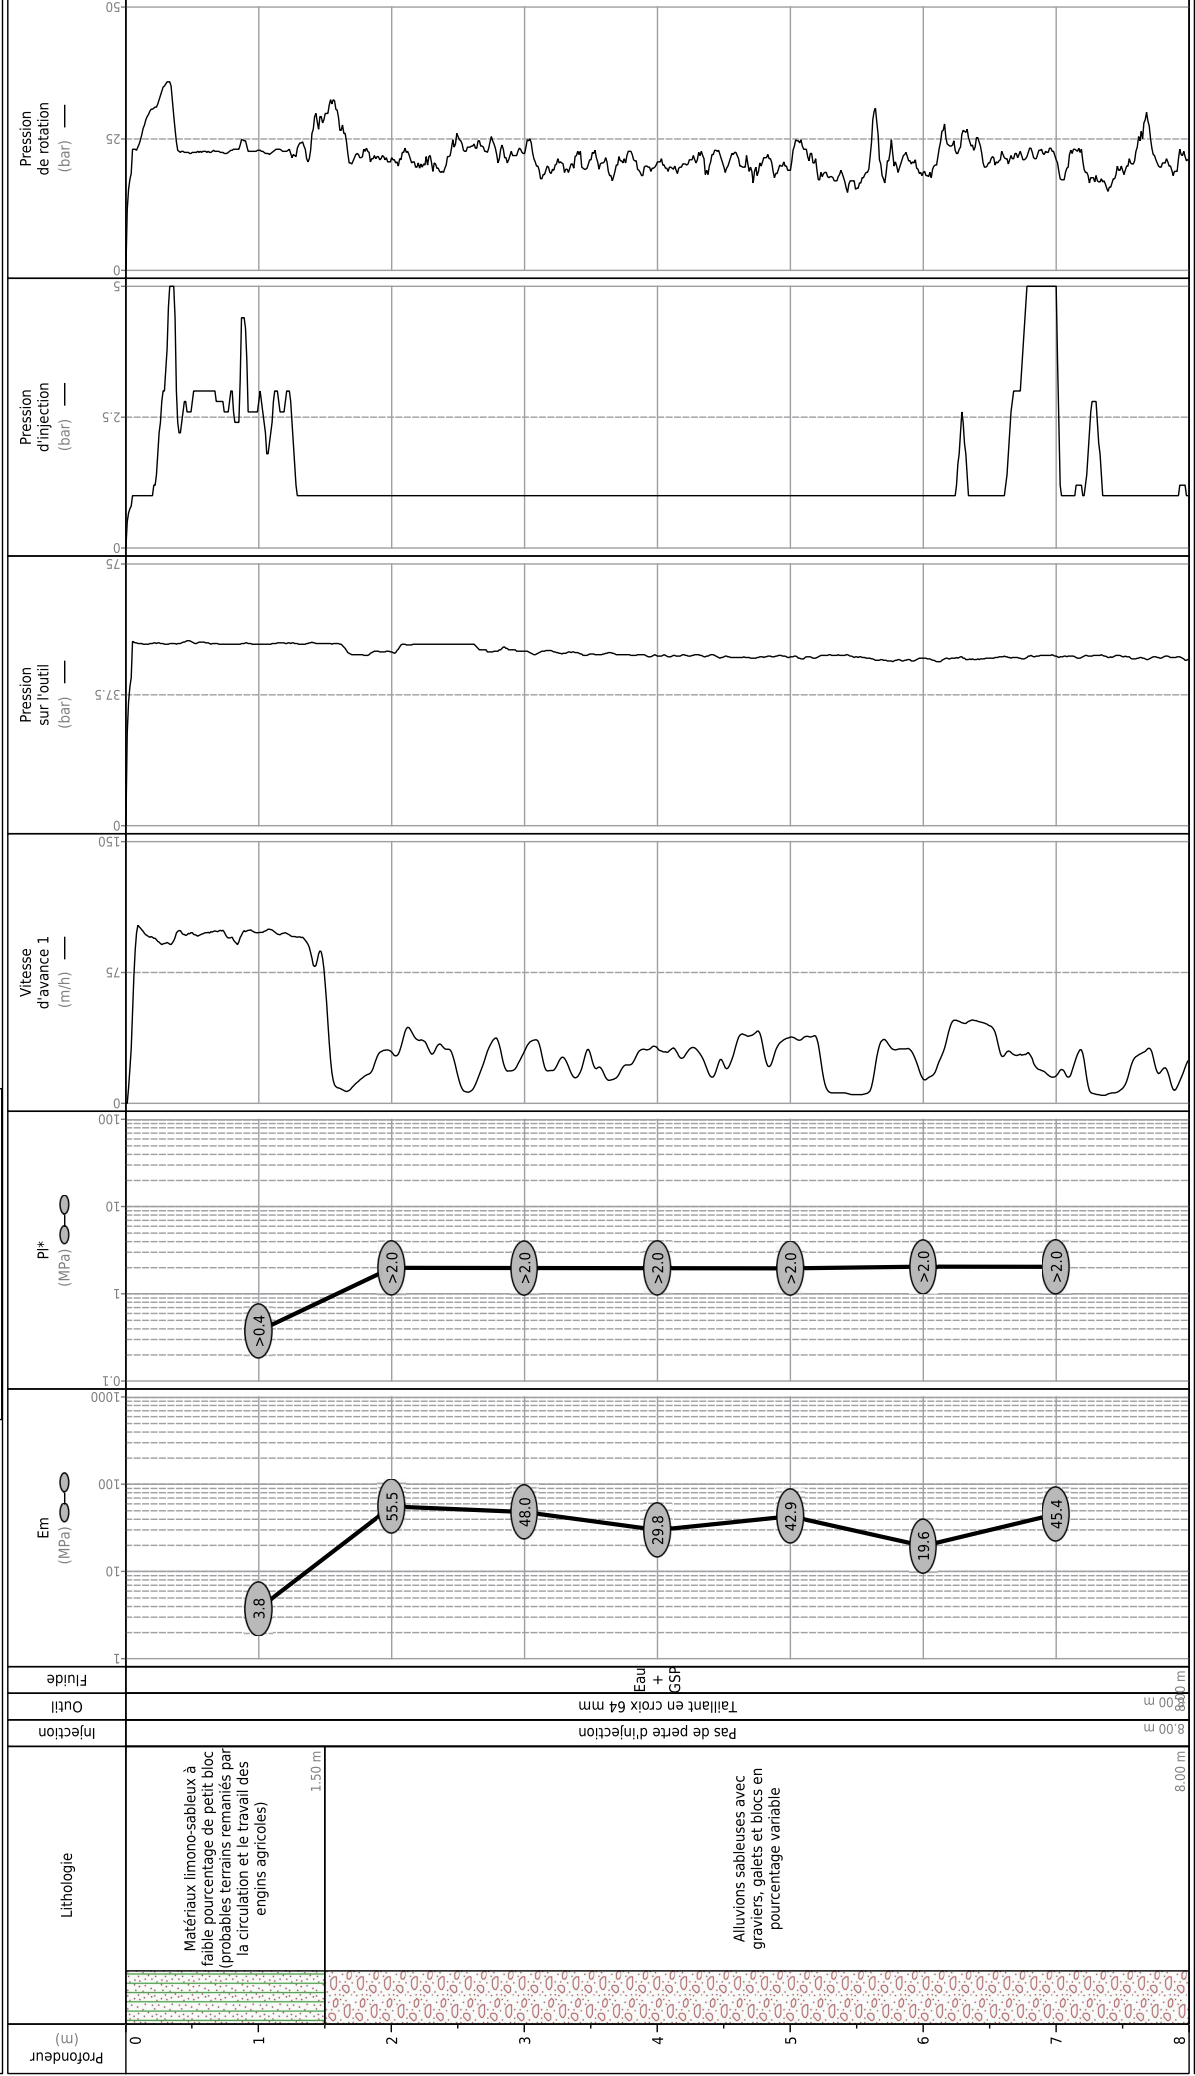
Echelle 1/40



Obs. :

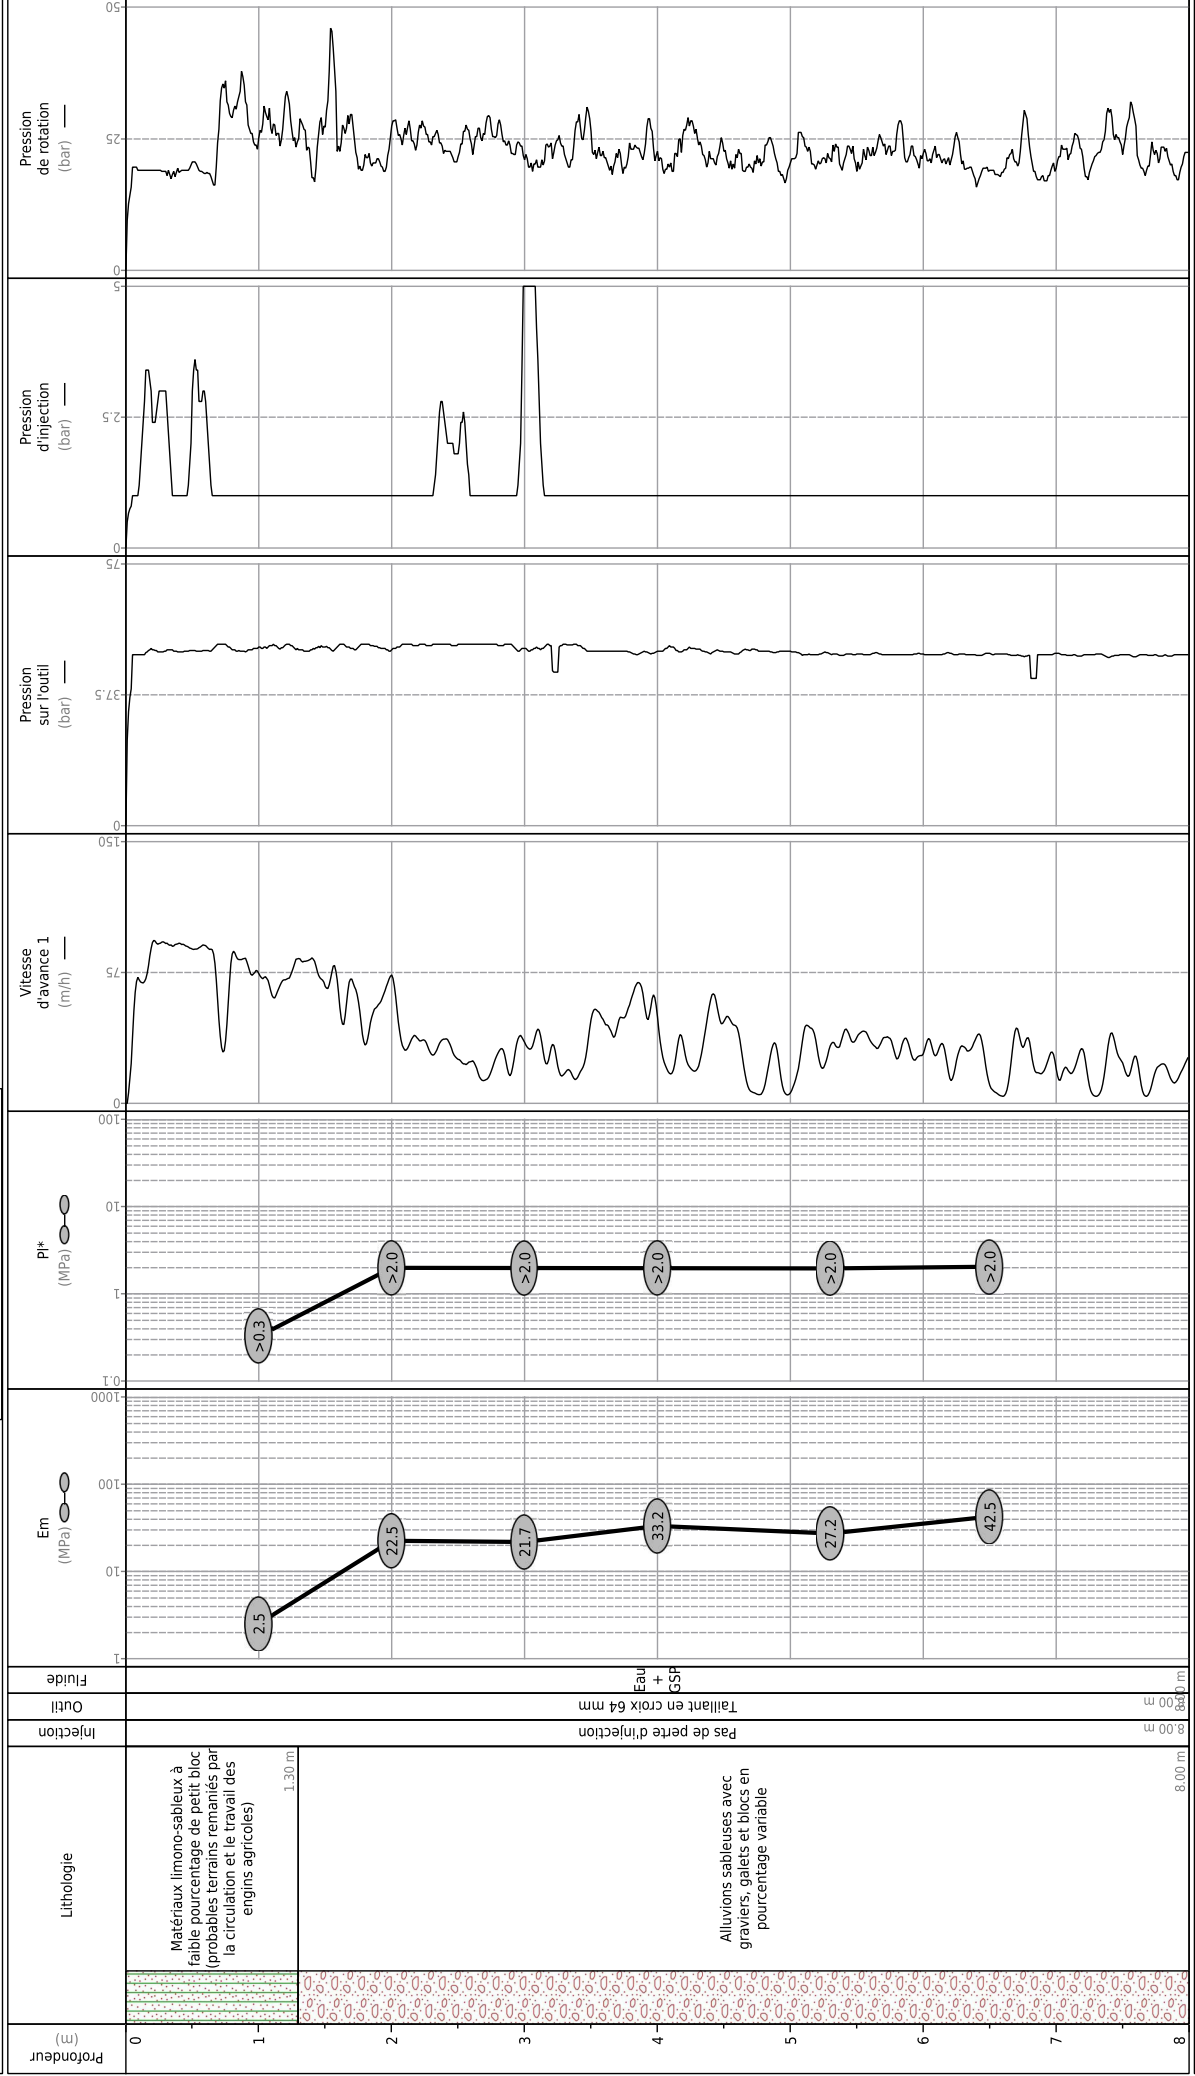
SONDAGE SP10

Echelle 1/40



Obs. :

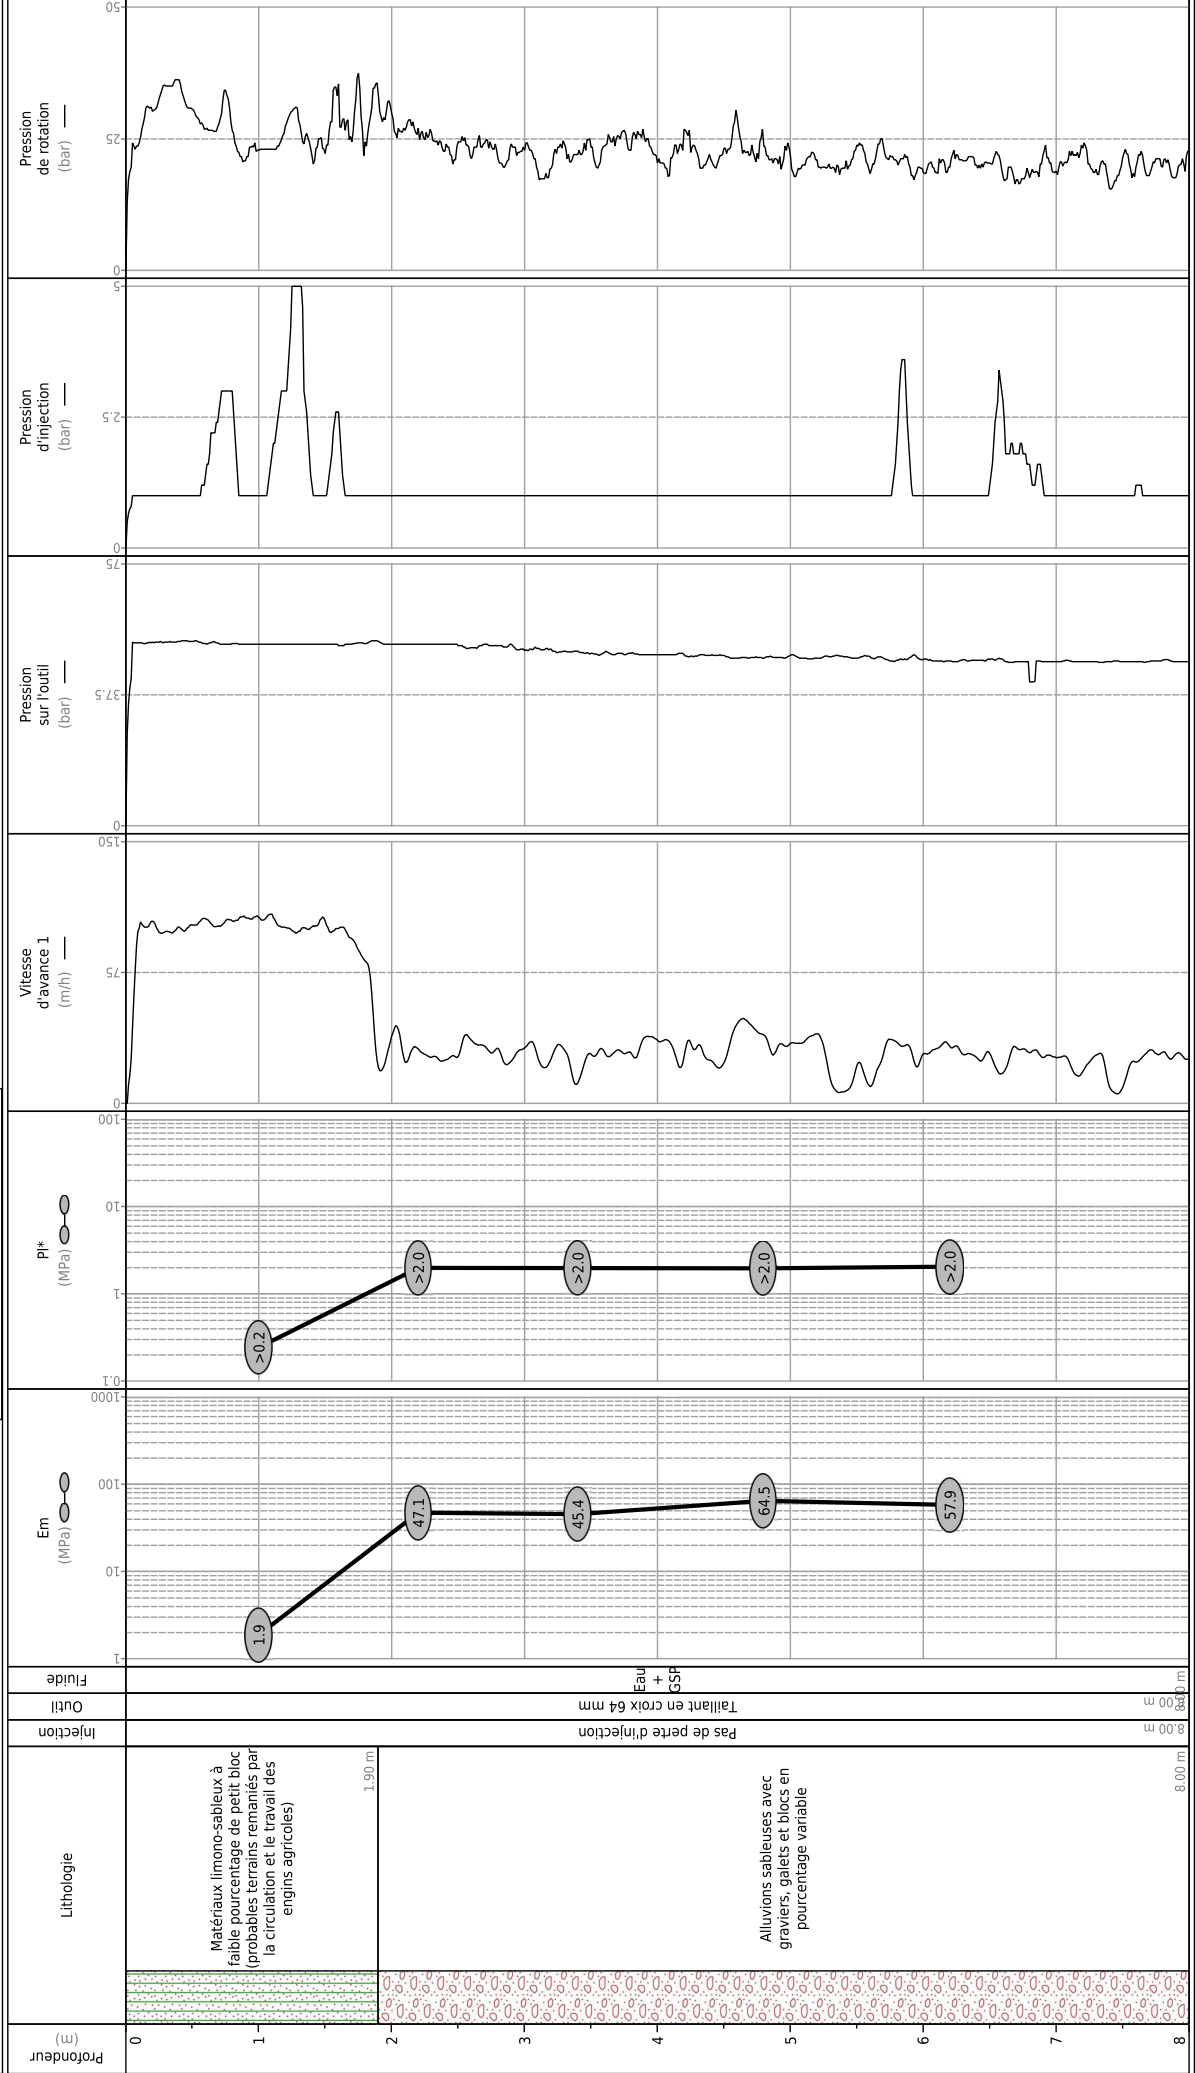
SONDAGE SP11



Obs. :

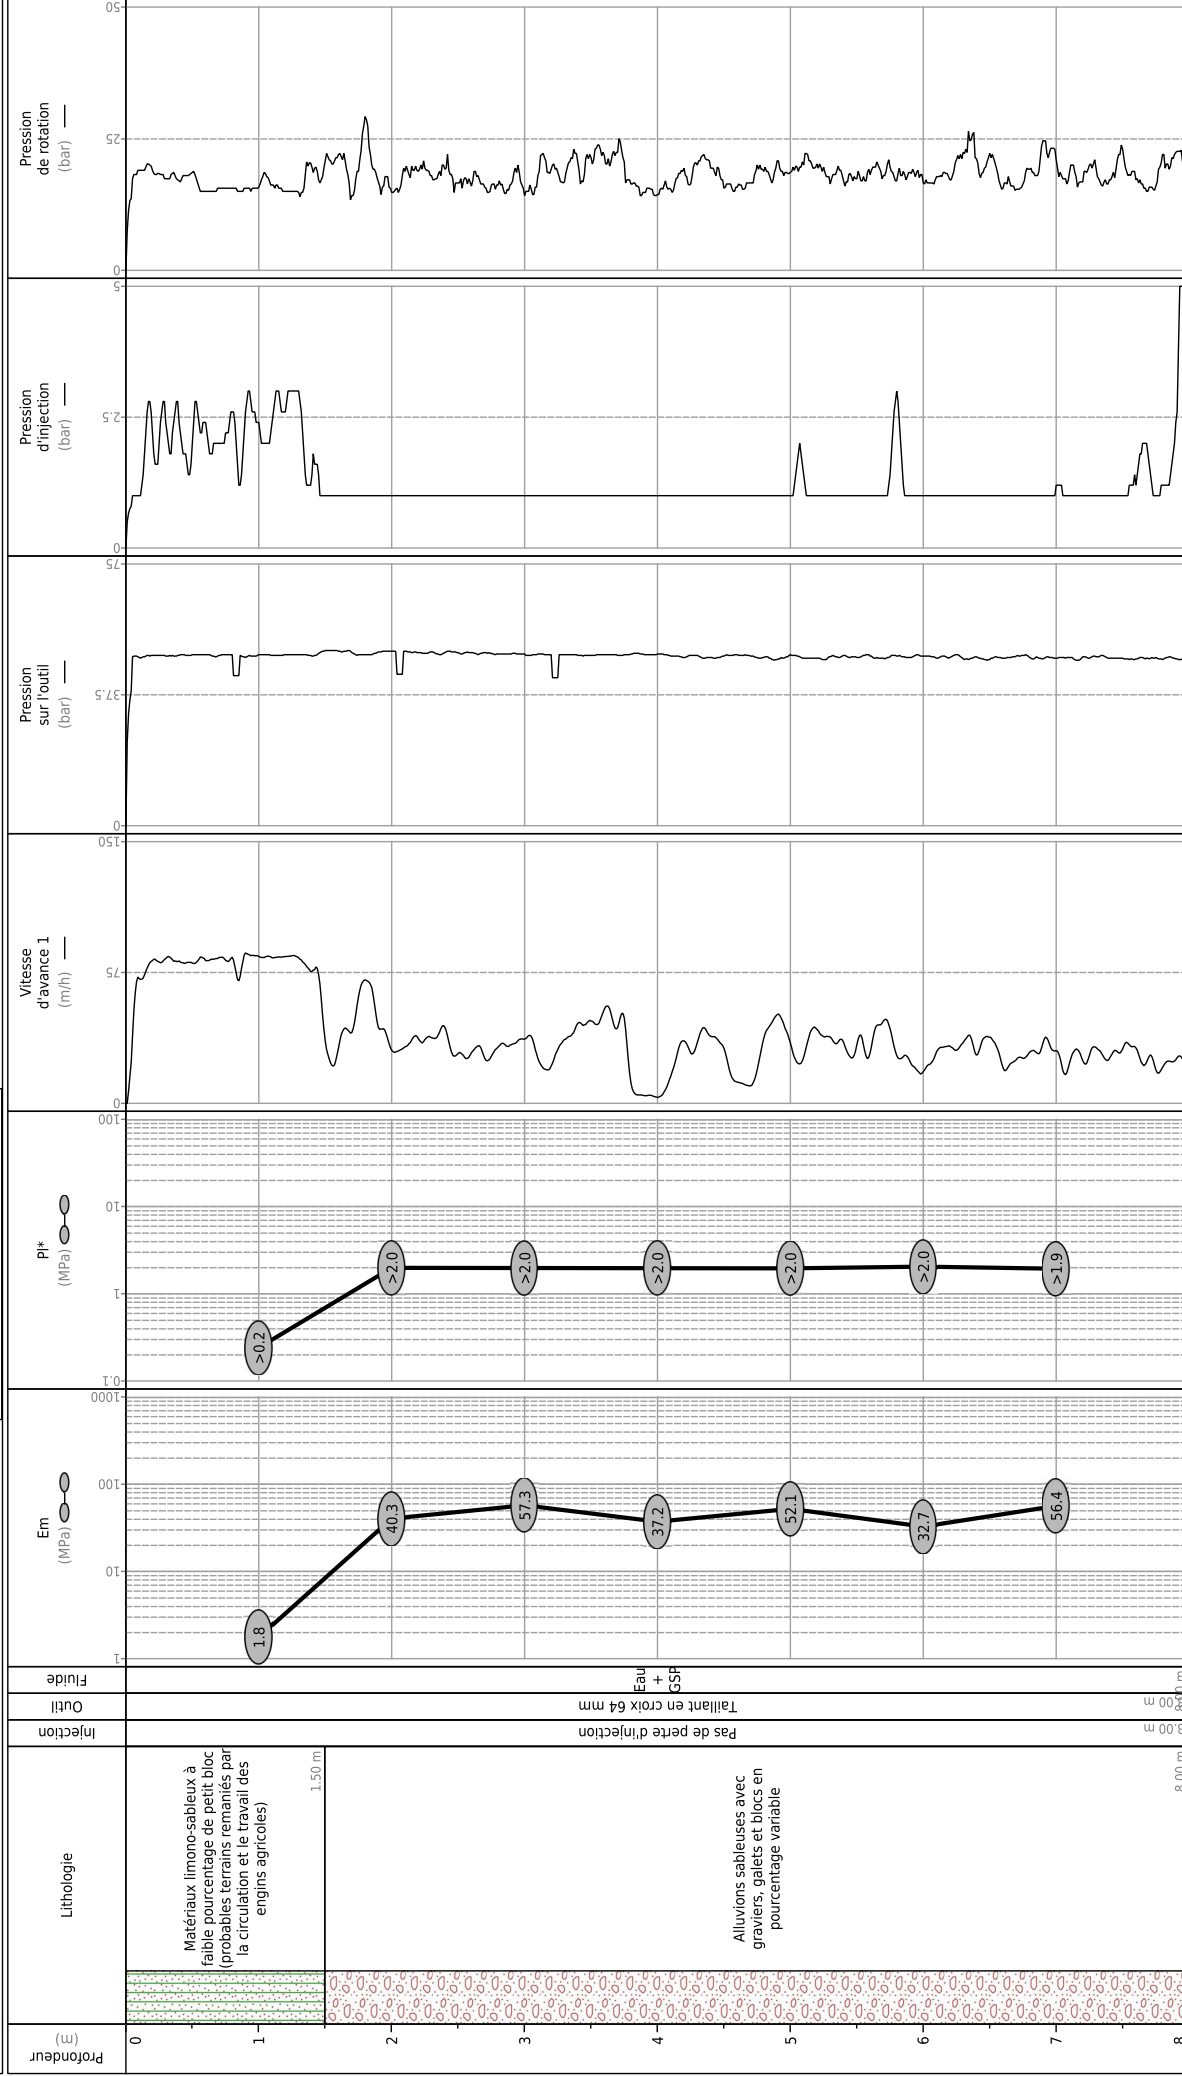
SONDAGE SP12

Echelle 1/40



Obs. :

SONDAGE SP13



Obs. :

ANNEXE 8

PHOTOGRAPHIES DES PUITTS À LA PELLE MÉCANIQUE

PHOTOGRAPHIES DES PUIITS A LA PELLE MÉCANIQUE

OPÉRATION : CLINIQUE DES FLAMBOYANTS EST

CLIENT : SCI SAVANE

DOSSIER GEISER N°GE206410

**GEISER
INGENIERIE**

Sol - Eau - Environnement

Puits à la pelle mécanique SM1 :



PHOTOGRAPHIES DES PUIITS A LA PELLE MÉCANIQUE

OPÉRATION : CLINIQUE DES FLAMBOYANTS EST

CLIENT : SCI SAVANE

DOSSIER GEISER N°GE206410

**GEISER
INGENIERIE**

Sol - Eau - Environnement

Puits à la pelle mécanique SM2 :



PHOTOGRAPHIES DES PUIITS A LA PELLE MÉCANIQUE

OPÉRATION : CLINIQUE DES FLAMBOYANTS EST

CLIENT : SCI SAVANE

DOSSIER GEISER N°GE206410

**GEISER
INGENIERIE**

Sol - Eau - Environnement

Puits à la pelle mécanique SM3 :



PHOTOGRAPHIES DES Puits A LA PELLE MÉCANIQUE

OPÉRATION : CLINIQUE DES FLAMBOYANTS EST

CLIENT : SCI SAVANE

DOSSIER GEISER N°GE206410

Puits à la pelle mécanique SM4 :



PHOTOGRAPHIES DES Puits A LA PELLE MÉCANIQUE

OPÉRATION : CLINIQUE DES FLAMBOYANTS EST

CLIENT : SCI SAVANE

DOSSIER GEISER N°GE206410

**GEISER
INGENIERIE**

Sol - Eau - Environnement

Puits à la pelle mécanique SM5 :



PHOTOGRAPHIES DES Puits A LA PELLE MÉCANIQUE

OPÉRATION : CLINIQUE DES FLAMBOYANTS EST

CLIENT : SCI SAVANE

DOSSIER GEISER N°GE206410

GEISER
INGENIERIE
Sol - Eau - Environnement

Puits à la pelle mécanique SM6 :



PHOTOGRAPHIES DES Puits A LA PELLE MÉCANIQUE

OPÉRATION : CLINIQUE DES FLAMBOYANTS EST

CLIENT : SCI SAVANE

DOSSIER GEISER N°GE206410

Puits à la pelle mécanique SM7 :



PHOTOGRAPHIES DES Puits A LA PELLE MÉCANIQUE

OPÉRATION : CLINIQUE DES FLAMBOYANTS EST

CLIENT : SCI SAVANE

DOSSIER GEISER N°GE206410

**GEISER
INGENIERIE**

Sol - Eau - Environnement

Puits à la pelle mécanique SM8 :



PHOTOGRAPHIES DES Puits A LA PELLE MÉCANIQUE

OPÉRATION : CLINIQUE DES FLAMBOYANTS EST

CLIENT : SCI SAVANE

DOSSIER GEISER N°GE206410

**GEISER
INGENIERIE**

Sol - Eau - Environnement

Puits à la pelle mécanique SM9 :



PHOTOGRAPHIES DES Puits A LA PELLE MÉCANIQUE

OPÉRATION : CLINIQUE DES FLAMBOYANTS EST

CLIENT : SCI SAVANE

DOSSIER GEISER N°GE206410

Puits à la pelle mécanique SM10 :



PHOTOGRAPHIES DES Puits A LA PELLE MÉCANIQUE

OPÉRATION : CLINIQUE DES FLAMBOYANTS EST

CLIENT : SCI SAVANE

DOSSIER GEISER N°GE206410

**GEISER
INGENIERIE**

Sol - Eau - Environnement

Puits à la pelle mécanique SM11 :



PHOTOGRAPHIES DES Puits A LA PELLE MÉCANIQUE

OPÉRATION : CLINIQUE DES FLAMBOYANTS EST

CLIENT : SCI SAVANE

DOSSIER GEISER N°GE206410

**GEISER
INGENIERIE**

Sol - Eau - Environnement

Puits à la pelle mécanique SM12 :



PHOTOGRAPHIES DES PUIITS A LA PELLE MÉCANIQUE

OPÉRATION : CLINIQUE DES FLAMBOYANTS EST

CLIENT : SCI SAVANE

DOSSIER GEISER N°GE206410

**GEISER
INGENIERIE**

Sol - Eau - Environnement

Puits à la pelle mécanique SM13 :



PHOTOGRAPHIES DES Puits A LA PELLE MÉCANIQUE

OPÉRATION : CLINIQUE DES FLAMBOYANTS EST

CLIENT : SCI SAVANE

DOSSIER GEISER N°GE206410

**GEISER
INGENIERIE**

Sol - Eau - Environnement

Puits à la pelle mécanique SM14 :



PHOTOGRAPHIES DES Puits A LA PELLE MÉCANIQUE

OPÉRATION : CLINIQUE DES FLAMBOYANTS EST

CLIENT : SCI SAVANE

DOSSIER GEISER N°GE206410

**GEISER
INGENIERIE**

Sol - Eau - Environnement

Puits à la pelle mécanique SM15 :



PHOTOGRAPHIES DES Puits A LA PELLE MÉCANIQUE

OPÉRATION : CLINIQUE DES FLAMBOYANTS EST

CLIENT : SCI SAVANE

DOSSIER GEISER N°GE206410

Puits à la pelle mécanique SM16 :



PHOTOGRAPHIES DES PUIITS A LA PELLE MÉCANIQUE

OPÉRATION : CLINIQUE DES FLAMBOYANTS EST

CLIENT : SCI SAVANE

DOSSIER GEISER N°GE206410

**GEISER
INGENIERIE**

Sol - Eau - Environnement

Puits à la pelle mécanique SM17 :



PHOTOGRAPHIES DES Puits A LA PELLE MÉCANIQUE

OPÉRATION : CLINIQUE DES FLAMBOYANTS EST

CLIENT : SCI SAVANE

DOSSIER GEISER N°GE206410

Puits à la pelle mécanique SM18 :



PHOTOGRAPHIES DES PUIITS A LA PELLE MÉCANIQUE

OPÉRATION : CLINIQUE DES FLAMBOYANTS EST

CLIENT : SCI SAVANE

DOSSIER GEISER N°GE206410

GEISER
INGENIERIE
Sol - Eau - Environnement

Puits à la pelle mécanique SM19 :



PHOTOGRAPHIES DES PUIITS A LA PELLE MÉCANIQUE

OPÉRATION : CLINIQUE DES FLAMBOYANTS EST

CLIENT : SCI SAVANE

DOSSIER GEISER N°GE206410

**GEISER
INGENIERIE**

Sol - Eau - Environnement

Puits à la pelle mécanique SM20 :

